

Contrôleur à came digital

# CamCon DC50/51



## Digitronic Automationsanlagen GmbH

Steinbeisstraße 3 · D - 72636 Frickenhausen · Tel. (+49)7022/40590-0 · Fax. -10  
Auf der Langwies 1 · D - 65510 Hünstetten-Wallbach · Tel.(+49)6126/9453-0 · Fax.-42  
Internet: <http://www.digitronic.com> · E-Mail: [mail@digitronic.com](mailto:mail@digitronic.com)

### Remarque

Ce mode d'emploi est conforme au logiciel de CamCon DC50/51 de November 2000. L'entreprise Digitronic Automationsanlagen GmbH se réserve le droit d'effectuer des changements afin d'améliorer la qualité ou le fonctionnement de l'appareil à tout moment et sans préavis.

Ce mode d'emploi a été établi avec beaucoup d'attention, cependant des erreurs peuvent nous avoir échappé. Aussi nous vous serions reconnaissants de nous les signaler.

### Garantie

(1) Le vendeur se porte garant pour les dommages causés par lui-même ou par le porteur des droits. Cette garantie peut atteindre le montant du prix de vente. L'entreprise ne garantit pas les pertes financières, les dégâts indirects ou survenant par la suite.

(2) La garantie ci-dessus ne s'applique pas en cas de dommages intentionnels ou dus à une négligence grave.

### Protection

CamCon DC50/51 et ce manuel sont protégés. Tous droits sont réservés. Il n'est pas autorisé de copier, reproduire, traduire ou transposer ce manuel ou CamCon en n'importe quelle forme, sans une autorisation écrite par la société Digitronic Automationsanlagen GmbH.

**Remarque:** CamCon est une marque protégée de l'entreprise Digitronic Automationsanlagen GmbH.

**Remarque:** Les appareils de série CamCon accomplissent les normes de compatibilité électromagnétique: EN 55011, EN 55022, EN 55024 part 2, EN 50082 part 2, ENV 50140, VDE 0843 part 2, VDE 0843 part 4, VDE 0871, VDE 0875 part 3 ("N"), VDE 0875 part 11, VDE 0877 part 2, IEC 801 part 3, IEC 801 part 2, IEC 801 part 4, IEC 801 part 5.



(c) Copyright 1992 - 2002 / Date: DC50FT.DOC

Digitronic Automationsanlagen GmbH  
Auf der Langwies 1  
D-65510 Hünstetten - Wallbach  
Tel. (+49)6126/9453-0 Fax. (+49)6126/9453-42  
Internet: <http://www.digitronic.com>  
E-Mail: [mail@digitronic.com](mailto:mail@digitronic.com)

**Table des matières**

1. Introduction .....	6
2. Principe de fonctionnement .....	7
2.1. Compensation du temps mort .....	8
2.1.1. Calcul du temps mort.....	10
2.1.1.1. Calcul du temps mort par le décalage .....	10
2.1.1.2. Calcul du temps mort par la comparaison de deux points.....	10
3. Instructions de montage .....	11
4. Les branchements électriques.....	12
4.1. Occupation des bornes du CamCon .....	12
4.1.1. Occupation des bornes de la sortie analogique.....	12
4.1.2. Occupation des bornes du système de mesure du déplacement SSI.....	12
4.1.3. Occupation des bornes du système de mesure de déplacement incrémentiel.....	13
4.1.4. Occupation des bornes des entrées .....	13
4.1.5. Occupation des bornes des sorties.....	13
4.1.6. Occupation des bornes de l'alimentation en courant .....	14
4.1.7. Occupation des bornes de l'interface sériele.....	14
4.1.7.1. Occupation des bornes de l'interface sériele RS232.....	14
4.1.7.2. Occupation des bornes de l'interface sériele RS485.....	15
4.1.8. Occupation des bornes de l'interface externe .....	16
4.2. Le système de mesure du déplacement .....	17
4.2.1. SSI Entrée du système de mesure du déplacement .....	17
4.2.2. Entrée parallèle du système de mesure du déplacement .....	17
4.2.3. Entrée incrémentielle du système de mesure du déplacement.....	18
4.2.3.1. Entrée incrémentielle du sys. de mesure du déplacement avec un niveau RS422 de 5V.....	18
4.2.3.2. Entrée incrémentielle du sys. de mesure du déplacement avec le niveau 24V PNP .....	18
4.2.4. Entrée analogique du système de mesure du déplacement .....	19
4.2.5. Entrée PLL du système de mesure du déplacement.....	19
4.2.6. Timer comme système de mesure du déplacement.....	19
4.2.7. RS232 comme Entrée du système de mesure du déplacement.....	19
4.3. Les sorties .....	20
4.4. Les entrées .....	20
4.5. Précaution lors du soudage.....	20
5. Aperçu du terminal de contrôle.....	21
5.1. Vue de face de CamCon .....	21
5.2. L'écran à cristaux liquide (LCD).....	21
5.3. Réglage du contraste.....	21
5.4. Le clavier .....	21
5.5. Aperçu de la fonction des touches.....	22
5.6. Choix d'un menu.....	22
5.7. Choix d'une option.....	22
5.8. Entrer un texte.....	23
6. Mise en service .....	24
7. Commande du CamCon .....	26
7.1. Le menu principal.....	26
7.2. L'indicateur .....	26
7.2.1. Changer l'indication .....	26
7.2.2. Changement de programme.....	27
7.2.3. Nom du programme.....	27
7.3. Programmation des cames .....	28
7.3.1. Choisir la sortie à programmer .....	28
7.3.2. Choisir le programme pour la programmation .....	29
7.3.3. Programmer la compensation du temps mort .....	29
7.3.4. Programmer les noms des sorties .....	30
7.3.5. Entrer une came .....	30

7.3.6. Ajouter une came .....	31
7.3.7. Teach - In des cames.....	31
7.3.8. Chercher une came .....	31
7.3.9. Effacer une came.....	32
7.3.10. Effacer une sortie.....	32
7.3.11. Copier des sorties déjà programmées .....	33
7.3.12. Déplacer une came .....	33
7.3.13. Effacer un programme .....	34
7.3.14. Copier des programmes .....	34
7.3.15. Exemples de programmation des cames.....	35
7.3.15.1. Programmer les premières cames .....	35
7.3.15.2. Programmer d'autres cames sur une sortie .....	36
7.3.15.3. Effacer une came particulière .....	37
7.4. Réglage du système .....	38
7.4.1. Système de mesure du déplacement .....	38
7.4.1.1. Choisir les systèmes de mesure du déplacement standard .....	38
7.4.1.2. La valeur effective de l'hystérésis .....	38
7.4.1.3. L'engrenage électronique .....	39
7.4.1.3.1. Le changement électronique du sens de rotation.....	39
7.4.1.4. Le format de présentation de la valeur effective.....	39
7.4.1.5. Configurer un système de mesure du déplacement spécial .....	40
7.4.1.5.1. Système de mesure du déplacement SSI .....	40
7.4.1.5.2. Système de mesure du déplacement parallèle Gray.....	41
7.4.1.5.3. Système de mesure du déplacement incrémentiel .....	41
7.4.1.5.4. Système de mesure du déplacement PLL.....	43
7.4.1.5.5. Simulation de déplacement Timer (générateur de rythme).....	43
7.4.1.5.6. Système de mesure du déplacement RS232 .....	44
7.4.1.6. Effacer le système de mesure du déplacement spécial .....	44
7.4.2. L'adaptation au déplacement.....	45
7.4.2.1. Déplacement du point zéro (Offset) pour le mouvement de rotation.....	45
7.4.2.2. Adaptation au déplacement pour un système linéaire .....	45
7.4.2.3. Déplacement du point zéro (Offset) pour un mouvement linéaire) .....	45
7.4.2.4. Preset de la valeur effective .....	46
7.4.3. L'adaptation de la vitesse .....	47
7.4.3.1. Le facteur de vitesse .....	47
7.4.3.2. Format de représentation de la vitesse .....	47
7.4.3.3. Adaptation de l'affichage de la vitesse .....	47
7.4.3.4. Précision de l'indicateur de vitesse.....	48
7.4.3.5. Indicateur, mode .....	48
7.4.4. Longueur de câble/ cycle de temps .....	49
7.4.4.1. Longueur de câble.....	49
7.4.4.2. Le cycle de temps du CamCon.....	49
7.4.5. Les sorties spéciales.....	49
7.4.5.1. La sortie de sécurité.....	49
7.4.5.2. La sortie de la valeur effective .....	50
7.4.5.3. La sortie avant/arrière .....	50
7.4.5.4. La sortie point d'arrêt .....	50
7.4.5.5. L'hystérésis .....	50
7.4.5.5.1. Sortie de position analogique.....	51
7.4.6. Constitution du système.....	51
7.4.6.1. Réglage des entrées .....	51
7.4.6.2. Réglage des sorties .....	51
7.4.6.3. Réglage des sorties du temps mort .....	51
7.4.6.4. Mise au point du verrouillage du clavier .....	51
7.4.6.5. Réglage du choix de programmes externes .....	51
7.4.6.6. Réglage du mode de choix de programme .....	52

7.4.7. Langage .....	53
7.4.8. Texte d'utilisateur .....	53
8. Info.....	54
9. Messages d'erreurs et élimination des erreurs .....	57
9.1. Problème: L'écran affiche "Pas de contacte à l'unité: XX" .....	57
9.2. Problème: L'écran affiche " Pos - Err:1" .....	57
9.3. Le display affiche " Pos - Err:2". .....	57
9.4. Problème: L'écran affiche " Pos - Err: 3".....	58
9.5. Problème: "Pos - Err:" est affiché pendant que la machine marche. ....	58
9.6. Problème: Les sortie ne commute pas.....	58
9.7. Problème: L'écran affiche "err.sort." .....	59
9.8. Problème: L'écran affiche Erreur dans EEPROM.....	59
9.9. Problème: L'écran affiche "Erreur ???". .....	59
9.10. Problème: L'ecran affiche "Clear...." .....	59
10. Aperçu des menus .....	60
11. Calcul de la mémoire des cames de EE-Prom.....	61
12. Calcul de besoin de mémoire de Ram pour CamCon .....	62
13. Indications technique de CamCon.....	63
14. Index.....	64

## 1. Introduction

Les controleurs à came sont utilisés depuis longtemps avec succès dans l'industrie. Les expériences accumulées tout au long des années par le biais d'une coopération intensive avec les utilisateurs ont été prises en considération dans le développement de CamCon. Le résultat est un controleur à came compact, digital, agréable à utiliser et offrant un maximum de fiabilité. Les points suivants caractérisent le CamCon.


- \* materiel ELF éprouvé et fiable
- \* sorties résistantes aux court-circuit
- \* ecran LCD avec 128x64 piscels chez le CamCon DC50,51
- \* 7 indicateur segment, Position et Vitesse grand et bienvisible chez CamCon DC30,33 et 40
- \* possibilité de programmer plusieurs comes sur une sortie
- \* optimiser les points d'enclenchement pendant que la machine marche
- \* Compensation du temps mort mécanique des éléments d'enclenchements, réglable en pas de 100µs
- \* alimentation en courant 24V DC +/- 20%
- \* montage des profilés support EN 50022 pour CamCon DC16 et 90.
- \* boitier standard 144 x 144 x 63 mm d'après DIN 43700 pour CamCon DC33,40,50 et 51.
- \* bloc S5 pour Simatic® S5 115U, 135U et 155U pour CamCon DC115.
- \* brachemnet S5 par interface PG avec bus - L1 pour CamCon DC16,40,50,51 et 90.
- \* SPS module logique(optionnel)
- \* sorties analogiques(optionnel)

**Remarque:** Simatic® est une marque déposée de l'entreprise Siemens

Les controleurs à came sont employés là où les opérations d'enclenchement se répètent périodiquement. Les controleurs à came digitaux remplacent les controleurs mécaniques de façon optimale, et offrent en plus d'autres avantages comme par exemple.

- \* Simplification des travaux de montage et d'ajustage
- \* ajustage reproductible
- \* standardisation pour presque tout rayon d'action
- \* fiabilité
- \* grande vitesse d'enclenchement
- \* compensation du temps mort

## 2. Principe de fonctionnement

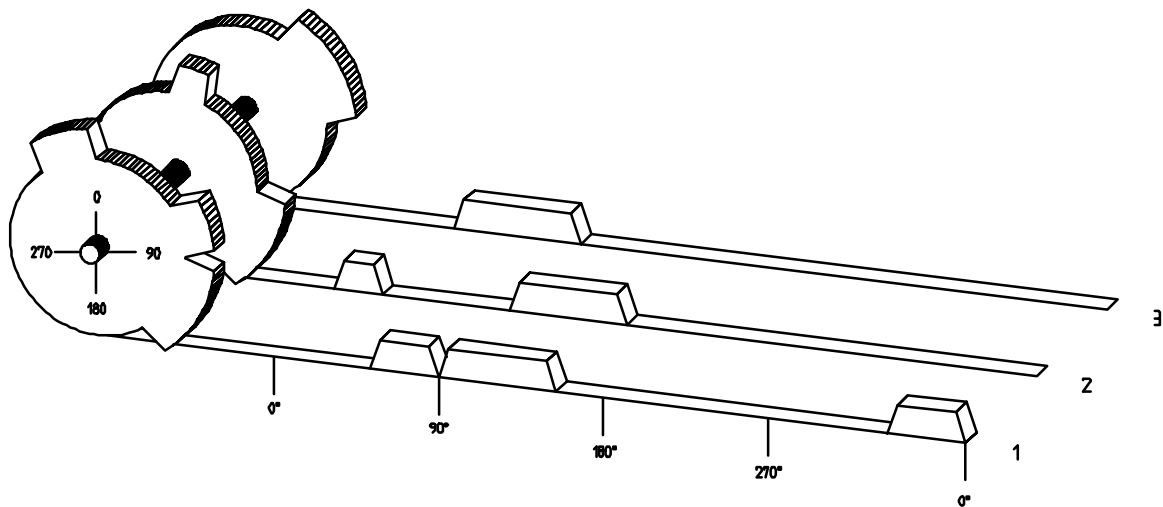

### III.: Présentation du principe d'un contrôleur à came

Pour une meilleure compréhension du fonctionnement d'un contrôleur à came, le principe est représenté ci dessous. Il possède 3 sorties avec les comes suivantes:

Sortie 1:	Came 1:	position marche	60°	Position arrêt	85°
	Came 1:	position marche	95°	Position arrêt	145°
	Came 1:	position marche	325°	Position arrêt	355°
Sortie 2:	Came 1:	position marche	5°	Position arrêt	20°
	Came 1:	position marche	95°	Position arrêt	145°
Sortie 3:	Came 1:	position marche	30°	Position arrêt	85°


Les 3 sorties représentées ci dessus sous forme de traces sont obtenues lorsque les 3 disques à came tournent en sens inverse du mouvement des aiguilles d'une montre suivant un capteur qui explore les comes sur l'axe 0°.

Pour un contrôleur à came mécanique, la durée de mise en circuit, c'est à dire la zone entre position marche et position arrêt est définie par la longueur de la came. La longueur et la position des comes ne peuvent être modifiées que de façon limitée, ce qui nécessite du temps et beaucoup de moyens techniques. Avec CamCon, ces ajustages sont réalisables en très peu de temps, en outre le nombre de comes par voie est illimité. Un codeur angulaire absolu monté sur l'installation annonce la position angulaire, CamCon compare celle ci avec les positions marche et arrêt programmées de toutes les sorties, si la position angulaire se situe dans la zone d'une position marche ou arrêt programmée, alors les sorties concernées sont mises en circuit.

## 2.1. Compensation du temps mort

Chaque élément d'enclenchement mécanique (Ex: Contacteur, Vanne magnétique) possède un temps mort, c'est à dire qu'il y a un délai entre le signal de commande et l'enclenchement réel des contacts. Pour des procédés pour lesquels des positionnements sont faits sur un système en mouvement, des problèmes peuvent survenir. Afin de les éviter, il serait nécessaire de recalculer pour chaque vitesse de nouveaux moments pour les signaux d'enclenchements.

Afin d'expliquer la compensation du temps mort, les relations vont être expliquées à l'aide de l'exemple d'une machine à emballage. Dans le procédé représenté sur le schéma, un point de collage doit être déposé à un endroit bien déterminé sur une bande de papier qui défile.

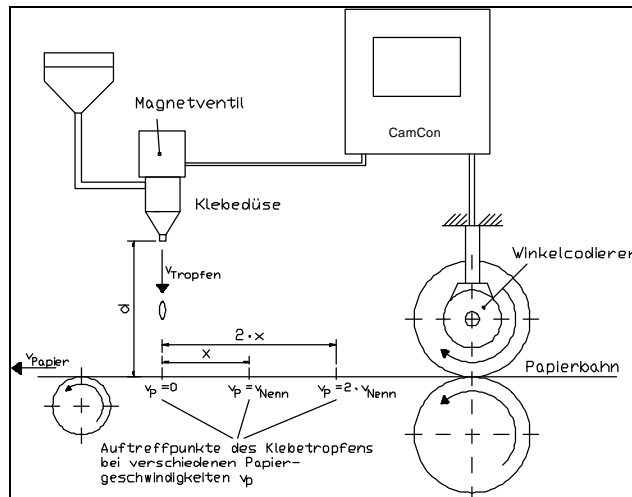

La machine a les paramètres suivants

- $v_p$  - Vitesse de la bande de papier
- $v_T$  - Vitesse d'écoulement de la goutte de colle
- $d$  - Distance entre le diffuseur de colle et la bande de papier
- $T_{MV}$  - Temps mort de la vanne électromagnétique

Sans la compensation du temps mort:

Dès que le système de mesure du déplacement atteint une certaine position, le CamCon donne un signal à la vanne magnétique. Le signal ouvre pour un instant le diffuseur de colle, duquel est projetée une goutte de colle. Il y a nécessairement un délai entre la commande du signal et la projection de la goutte, qui s'explique avant tout par le temps mort  $T_{MV}$  de la vanne magnétique. Un autre ralentissement résulte de la durée que met la goutte pour parcourir la distance  $d$  entre le diffuseur de colle et la surface du papier. Cette durée de vol se calcule comme suit:

$$t_{vol} = d / v_T$$

Au total, on obtient un temps mort de  $t_{vol} + T_{MV}$ . Pendant ce temps, la bande de papier se déplace d'une distance  $x$  donnée. On pourrait déplacer la position de mise en marche de la vanne magnétique vers l'avant, de manière à ce que la goutte de colle sorte au bon endroit. De cette façon, on obtient une compensation du temps mort qui ne fonctionne que pour une certaine vitesse du papier.

Dès que la vitesse de la machine, et de la bande de papier est par exemple doublée, le point d'impact souhaité de la goutte de colle se déplace à nouveau de la distance  $x$ , de façon à ce que sans aucune compensation du temps mort, le point d'impact se déplace vers l'arrière sur la double distance ( $2 \cdot x$ ).

La compensation automatique du temps mort du CamCon permet à présent d'activer des procédés à vitesse variable; CamCon enregistre en permanence la vitesse de la machine et ajuste les cames qui déterminent les moments d'enclenchement "On Line" en fonction de la vitesse. Ainsi les sorties pour les éléments d'enclenchement sont allumées/éteintes plus ou moins tôt. Le sens du mouvement ne joue ici aucun rôle.



Un petit exemple de calcul à titre d'illustration:

On admet qu'avec le système de mesure du déplacement, le rouleau d'entraînement a une circonférence de 300mm, de façon à ce qu'un millimètre de circonférence corresponde exactement à un degré d'angle du système de mesure du déplacement.

La machine a les paramètres suivants:

$$\begin{aligned}v_{\text{Goutte}} &= 20\text{m/s} \\ d &= 20\text{cm} \\ T_{\text{MV}} &= 20\text{ms}\end{aligned}$$

On obtient ainsi le temps de vol de la goutte:

$$t_{\text{Vol}} = \frac{d}{v_T} = \frac{0,2\text{m}}{20\text{m/s}} = 10\text{ms}$$

Le temps mort total est alors:  $T_{\text{mort.tot.}} = T_{\text{MV}} + t_{\text{Vol}} = 20\text{ms} + 10\text{ms} = 30\text{ms}$

Pendant ce temps, la bande de papier se déplace de la distance  $x = v_{\text{Papier}} \cdot T_{\text{tot, ges.}} = 1\text{m/s} \cdot 30\text{ms} = 30\text{mm}$ . Pour compenser le temps mort, le point d'enclenchement de la vanne magnétique doit donc être déplacé de  $30^\circ$  vers l'avant.

Si l'on double la vitesse de la machine et donc  $v_{\text{Papier}}$ , alors la distance  $x$  (distance de déplacement de la bande de papier) est elle aussi doublée. Dans ce cas là, le point d'enclenchement doit être déplacé de  $60^\circ$

Remarque: Le temps mort est une valeur fixe déterminée par les constantes mécaniques des éléments d'enclenchement. C'est donc une constante dépendant des paramètres de construction.

Si l'on programmait le temps mort total de 30ms sur la sortie correspondante de CamCon, le point de colle serait toujours positionné indépendamment de la vitesse au bon endroit.

### 2.1.1. Calcul du temps mort

Il existe plusieurs possibilités pour la recherche du temps mort d'un relais ou d'une soupape.

#### 2.1.1.1. Calcul du temps mort par le décalage

Tout d'abord, le point d'enclenchement de la soupape ou du relais est programmé quand la machine est à l'arrêt. On suppose que le point d'enclenchement programmé ici se trouve sur 200 degrés. Si la machine est actionnée à une vitesse de par exemple 40 t/min, il se produit alors un décalage dû au temps mort. Le décalage est alors mesuré, dans notre exemple il est égal à 40 degrés.

**Attention** Pour le calcul du décalage, le temps mort programmé dans le contrôleur à cames doit être remis à zéro.

Le temps mort de l'élément d'enclenchement se calcule de la façon suivante:

$$\text{Temps mort (en sec.)} = \frac{\Delta \text{ Distance (en degrés)} * 60 \text{ (sec./ min)}}{\text{Vitesse (en t/min)} * 360 \text{ (degrés/t)}}$$

$$\text{Temps mort (en sec.)} = \frac{40 * 60}{40 * 360} = 0.1667 \text{ sec.}$$

Le temps mort ainsi obtenu est alors entré dans le contrôleur à cames.

#### 2.1.1.2. Calcul du temps mort par la comparaison de deux points

Tout d'abord, le point d'enclenchement est calculé pour une 1ère vitesse, par exemple 50 t/min. On suppose que le point d'enclenchement programmé ici se trouve sur 200 degrés. La deuxième mesure se fait à une vitesse de 80 t/min. Le point d'enclenchement doit être positionné sur 160 degrés, pour atteindre le point d'enclenchement exact aussi à une vitesse de 80 t/min.

**Attention** Pour le calcul du décalage, le temps mort programmé dans le contrôleur à cames doit être remis à zéro.

Le temps mort de l'élément d'enclenchement se calcule de la façon suivante:

$$\text{Temps mort (en sec.)} = \frac{\Delta \text{ Distance (en degrés)} * 60 \text{ (sec./ min)}}{\text{Vitesse (en t/min)} * 360 \text{ (degrés/t)}}$$

$$\text{Temps mort (en sec.)} = \frac{40 * 60}{30 * 360} = 0.222 \text{ sec.}$$

Le temps mort ainsi obtenu est alors une donnée que l'on fournit au contrôleur à came. Le temps mort étant valable pour l'ensemble des vitesses, il est nécessaire de programmer la came sur une vitesse de 0 t/min. Pour calculer le point d'allumage exact, la différence entre le premier point d'enclenchement mesuré et la vitesse de 0 t/min doit être entrée sous forme de donnée. Cette différence est calculée ainsi:


$$\Delta \text{ Distance (en degrés)} = \frac{\text{Temps mort (en sec)} * \Delta \text{ temp (en t/min)} * 360 \text{ (degrés/t)}}{60 \text{ (sec/min)}}$$

$$\Delta \text{ Distance (en degrés)} = \frac{0.222 * 50 * 360}{60} = 66.6 \text{ degrés}$$


Le point d'enclenchement de la came subit alors un décalage de 67 degrés, passant donc de 200 degrés à 267 degrés.

### 3. Instructions de montage

Pour le montage du tableau de face, CamCon est placé dans une découpeure (schématisé par le dessin coté). La borne de terre est reliée à la prise de terre centrale sur le panneau arrière, et (si existant avec la boîte de l'armoire de distribution. Tous les embranchements de câble doivent être établis en état hors tension! Le blindage des câbles du codeur angulaire ou bien de l'alimentation en courant, et les sorties doivent être posés sur la borne de terre.

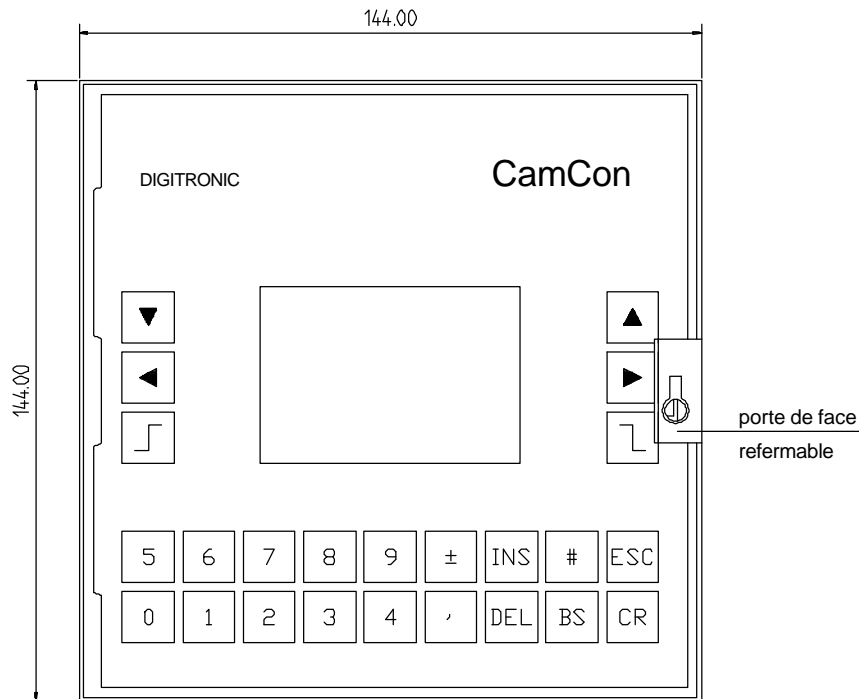


découpeure DIN 138+1 x 138+1

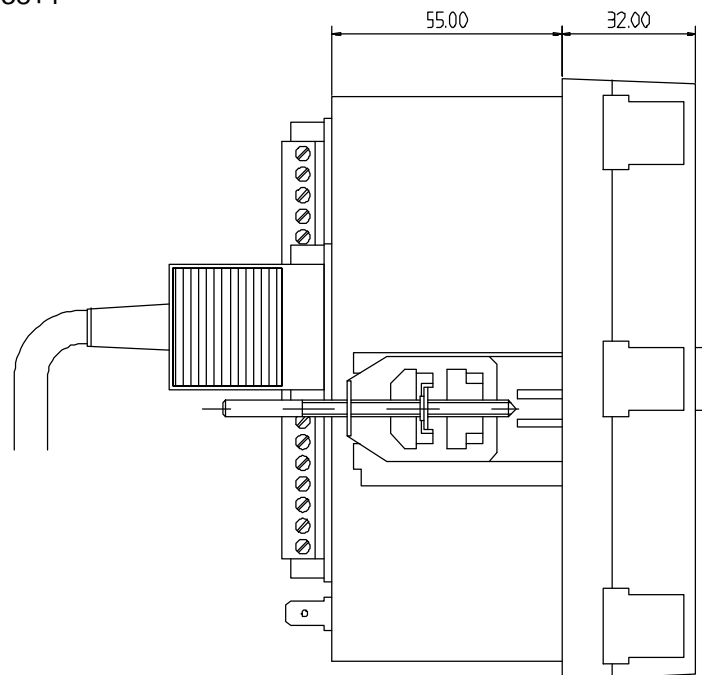

III. Dessin coté pour le montage de CamCon

#### 4. Les branchements électriques

##### 4.1. Occupation des bornes du CamCon

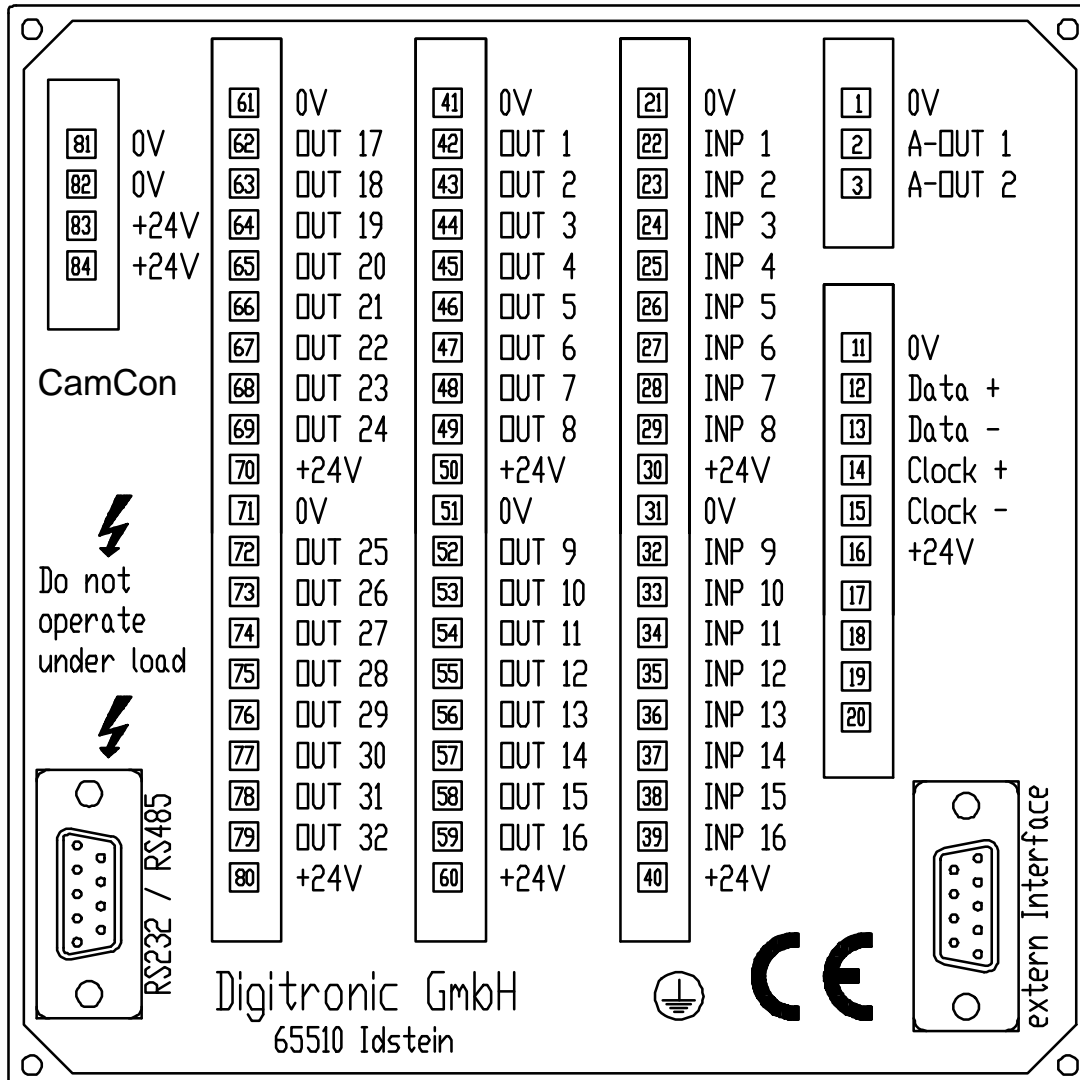

III.: Vue arrière du CamCon

##### 4.1.1. Occupation des bornes de la sortie analogique

Borne	1:	0V masse des sorties analogiques
Borne	2:	Sortie analogique 1
Borne	3:	Sortie analogique 2

##### 4.1.2. Occupation des bornes du système de mesure du déplacement SSI

Borne	11:	0V Alimentation en courant du SSI sys. de mes. de déplacement (codeur angulaire)
Borne	12:	Data A ou +
Borne	13:	Data B ou -
Borne	14:	Clock A ou +
Borne	15:	Clock B ou -
Borne	16:	+24V DC Alimentation en courant du SSI sys. de mes. de dépl. (codeur angulaire)

#### 4.1.3. Occupation des bornes du système de mesure de déplacement incrémentiel

Borne	11:	0V Alimentation en courant du sys. de mes. de dépl. incrémentiel (codeur angulaire)
Borne	12:	A Imp. (+)
Borne	13:	A Imp. (-)
Borne	14:	B Imp. (+)
Borne	15:	B Imp. (-)
Borne	16:	+24V DC Alimentation en courant du sys. de mes. de dépl. incrémentiel (codeur angulaire)
Borne	17:	C1 Imp. (+)
Borne	18:	C1 Imp. (-)
Borne	19:	C2 Imp. (+)
Borne	20:	C2 Imp. (-)

#### 4.1.4. Occupation des bornes des entrées

Borne	21:	0V Masse des entrées
Borne	22:	Entrée 1
Borne	23:	Entrée 2
Borne	24:	Entrée 3
Borne	25:	Entrée 4
Borne	26:	Entrée 5
Borne	27:	Entrée 6
Borne	28:	Entrée 7
Borne	29:	Entrée 8
Borne	30:	+24V DC Alimentation en tension des sorties 1-16
Borne	31:	0V Masse des entrées
Borne	32:	Entrée 9
Borne	33:	Entrée 10
Borne	34:	Entrée 11
Borne	35:	Entrée 12
Borne	36:	Entrée 13
Borne	37:	Entrée 14
Borne	38:	Entrée 15
Borne	39:	Entrée 16
Borne	40:	+24V DC Alimentation en tension des sorties 1-16

#### 4.1.5. Occupation des bornes des sorties

Borne	41:	0V Alimentation en tension des sorties 1-16
Borne	42:	Sortie 1
Borne	43:	Sortie 2
Borne	44:	Sortie 3
Borne	45:	Sortie 4
Borne	46:	Sortie 5
Borne	47:	Sortie 6
Borne	48:	Sortie 7
Borne	49:	Sortie 8
Borne	50:	+24V DC Alimentation en tension des sorties 1-16
Borne	51:	0V Alimentation en tension des sorties 1-16
Borne	52:	Sortie 9
Borne	53:	Sortie 10
Borne	54:	Sortie 11
Borne	55:	Sortie 12
Borne	56:	Sortie 13
Borne	57:	Sortie 14
Borne	58:	Sortie 15
Borne	59:	Sortie 16
Borne	60:	+24V DC Alimentation en tension des sorties 1-16

Borne	61:	0V Alimentation en tension des sorties 17 bis 32
Borne	62:	Sortie 17
Borne	63:	Sortie 18
Borne	64:	Sortie 19
Borne	65:	Sortie 20
Borne	66:	Sortie 21
Borne	67:	Sortie 22
Borne	68:	Sortie 23
Borne	69:	Sortie 24
Borne	70:	+24V DC Alimentation en tension des sorties 17 bis 32
Borne	71:	0V Alimentation en tension des sorties 17 bis 32
Borne	72:	Sortie 25
Borne	73:	Sortie 26
Borne	74:	Sortie 27
Borne	75:	Sortie 28
Borne	76:	Sortie 29
Borne	77:	Sortie 30
Borne	78:	Sortie 31
Borne	79:	Sortie 32
Borne	80:	+24V DC Alimentation en tension des sorties 17 bis 32

#### 4.1.6. Occupation des bornes de l'alimentation en courant

Borne	81:	0V Alimentation en tension du CPU
Borne	82:	0V Alimentation en tension du CPU
Borne	83:	+24V DC Alimentation en tension du CPU
Borne	84:	+24V DC Alimentation en tension du CPU

**Attention:** Bornes 30, 40, 50 et 60 sont reliées entre elles en interne.  
Bornes 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 82 sont reliées entre elles en internes.


#### 4.1.7. Occupation des bornes de l'interface sérielle

Lors de la commande du CamCon, vous pouvez choisir le type de l'interface sérielle entre RS232 et RS485. Selon le type choisi, l'occupation des branchements et le câblage changent.

##### 4.1.7.1. Occupation des bornes de l'interface sérielle RS232

DSUB9 RS232 Interface pour attachement au PC (max. 15m de longueur de câble).



Pin	1,4	<b>ne doivent pas être occupés !</b>
Pin	2	TxD
Pin	3	RxD
Pin	5	Masse
Pin	6-9	NC.

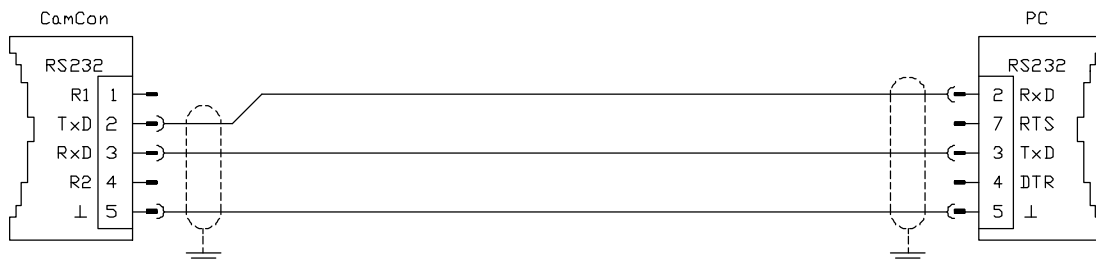

#### 4.1.7.2. Occupation des bornes de l'interface série RS485

DSUB 9: RS485 Interface pour attachement à un PC ou pour la mise en réseau de plusieurs appareils (max. 1000 m de longueur de câbles).

Pin	1,4	Charges mobiles
Pin	2	B (-)
Pin	3	A (+)
Pin	5	Masse
Pin	6-9	NC.

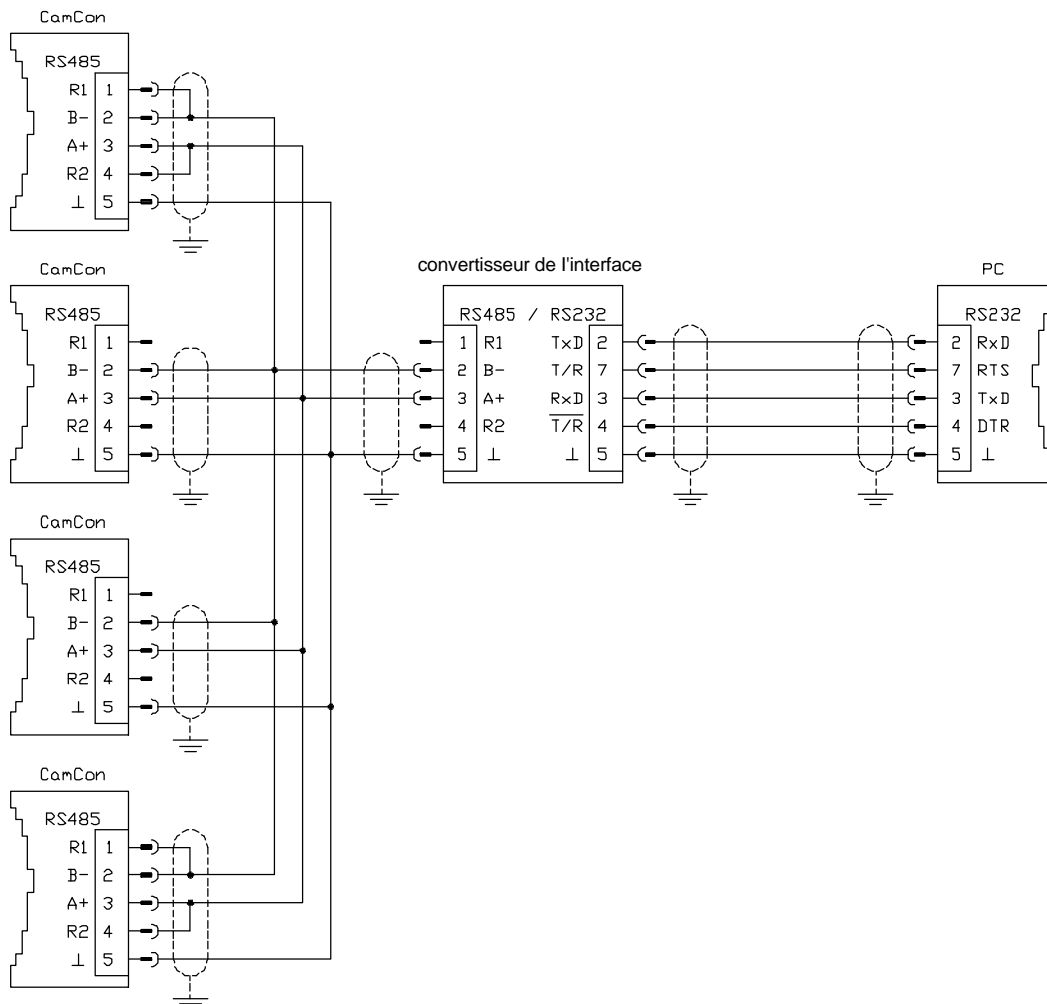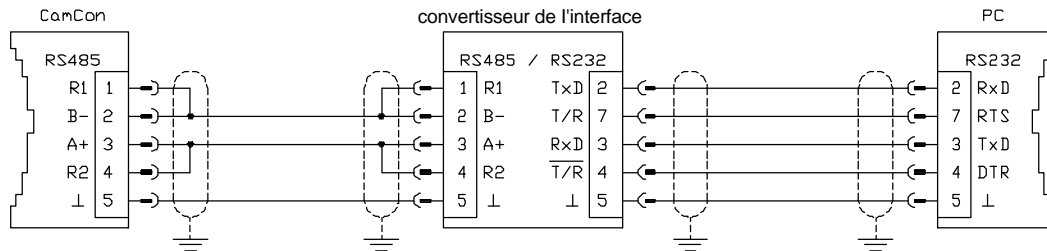


**Notez:** Dans le cas du port RS485, les pins 1 et 2 ainsi que 3 et 4 du 1er et du dernier appareil d'une chaîne doivent être reliés pour achever de façon irréprochable la transmission des données. Des charges mobiles sont prévues sur la pin 1 et pin 4.

#### 4.1.8. Occupation des bornes de l'interface externe

Si lors de la commande du CamCon l'interface externe a aussi été commandée, alors vous avez la possibilité d'étendre les entrées et les sorties. Ces extensions sont appelées par exemple CamCon91 et sont verrouillées par ressort sur un profilé chapeau dans l'armoire de distribution. Il sont reliés par un câble de 6 pol (max. 1000m de longueur de câble). Le transfert des données s'effectue par un coupleur optique de telle sorte qu'une isolation de l'interface externe et de CamCon soit assurée.

DSUB 9 Boîte: Accord de modules d'entrées et de sorties externes p.e.DC91.

Pin 1,4,7	Terre
Pin 2	TxD +
Pin 6	TxD -
Pin 8	CLK +
Pin 3	CLK -
Pin 5	RxD +
Pin 9	RxD -

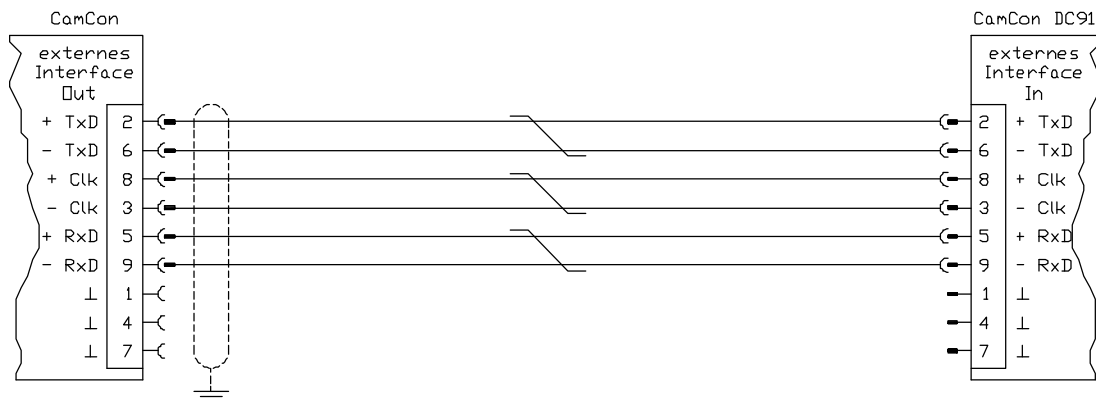



## 4.2. Le système de mesure du déplacement

Le système de mesure du déplacement sert à saisir les valeurs effectives nécessaires (position) pour le contrôleur à came.

Différents systèmes de mesure du déplacement peuvent être raccordés au CamCon.



Voir chapitre "4.1. Occupation des bornes du CamCon" à la page 12 et pour l'adaptation du système de mesure du déplacement au logiciel du CamCon.

**Remarque:** Voir aussi le manuel de construction du système de mesure du déplacement.

### 4.2.1. SSI Entrée du système de mesure du déplacement

Système avec interface sériel synchrone = SSI. L'interface SSI est un interface souvent utilisé dans l'industrie pour les codeurs angulaires Singel - et Multiturn. CamCon alimente le système de mesure du déplacement avec 24 Volt. Pour recevoir les données, CamCon envoie un signal Clock avec un niveau RS422 au codeur angulaire. Le codeur angulaire envoie alors les positions en code Gray. La fréquence du signal dépend de la longueur du câble et peut être réglée dans le CamCon.

**Remarque:** L'ensemble des données correspond au normes de Stegmann SSI.

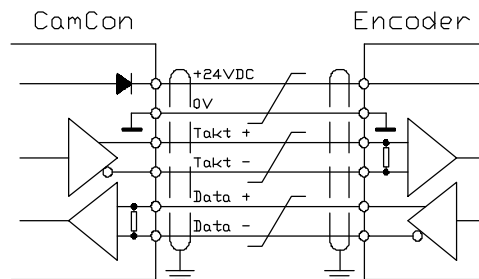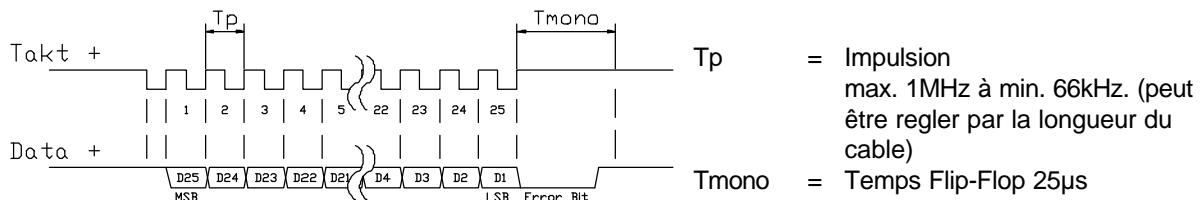

**Remarque:**

Utilisez des câbles écranés. Ne mettez pas de câble parallèle aux câbles de haute tension.

### 4.2.2. Entrée parallèle du système de mesure du déplacement

Système avec lignes de données parallèles de 24V.

p.ex. Signaux fournis par le codeur angulaire ou le convertisseur sur les sorties parallèles

Une valeur codée Gray est mise sur les entrées libres du CamCon50, celle ci est lue en tant que valeur effective. Ce type d'interface n'est pas souvent utilisé dans l'industrie.

**Remarque:** Les sorties des CamCon DC16 et DC115 sont branchées parallèles aux entrées. Pour cette raison elles ne doivent pas être programmées, car le nombre des sorties disponibles sera réduit.

### 4.2.3. Entrée incrémentielle du système de mesure du déplacement


Système avec des signaux à quadrature de phases, p.ex. Codeur angulaire ou débitmètre.

Deux types d'entrée incrémentielle du système de mesure du déplacement sont optionnelles à disposition pour les CamCon DC16/50/51 et DC115. Deux types de signaux peuvent être utilisés:

- 24V PNP entrée des signaux (dans le numéro de commande, l'option: J)
- 5V RS422 entrée des signaux (dans le numéro de commande, l'option: I)


**Remarque:** Pour le CamCon DC16 est seulement la version 24V PNP à disposition.

Pour les deux modèles, l'alimentation du système de mesure du déplacement est 24V, et pour le CamCon DC115 peut être choisi entre 5 ou 24V/DC. Le système de mesure du déplacement envoie comme signal compteur deux impulsions (A + B) qui sont décalées de 90 degrés. Ces signaux sont comptés dans CamCon, et la position est alors déterminée. Un signal de remise à zéro (Clear 1) est envoyé par chaque tour pour la synchronisation. Un autre signal Clear (Clear 2) est à disposition pour éliminer la synchronisation (remise à zéro) du compteur.

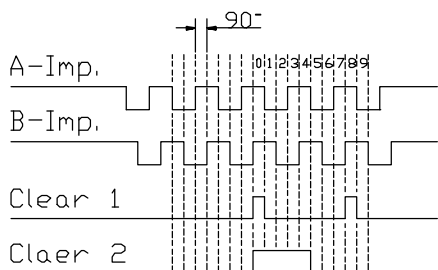


4.2.3.0.1. Les signaux Clear 1 et Clear 2 peuvent être modifiés. voir chapitre "7.4.1.5.3. Système de mesure du déplacement incrémentiel" à la page 41

#### 4.2.3.1. Entrée incrémentielle du sys. de mesure du déplacement avec un niveau RS422 de 5V

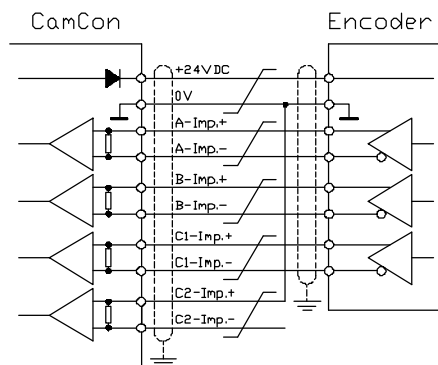

Si l'on utilise le système 5V RS422, alors tous les signaux de l'entrée du système de mesure du déplacement doivent être filés, l'état des données ne sera pas défini. S'il n'existe aucun signal pour l'une des deux entrées "clear" alors cette entrée doit être mise sur le signal (+) de la terre pour pouvoir brancher l'entrée sur "low". Les entrées du système de mesure du déplacement peuvent être alimentées au max. avec 5V. Faites attention que la tension d'alimentation du codeur angulaire peut avoir 5 ou 24V. Seulement le CamCon DC115 est capable d'alimenter le codeur angulaire avec 5V.

#### 4.2.3.2. Entrée incrémentielle du sys. de mesure du déplacement avec le niveau 24V PNP

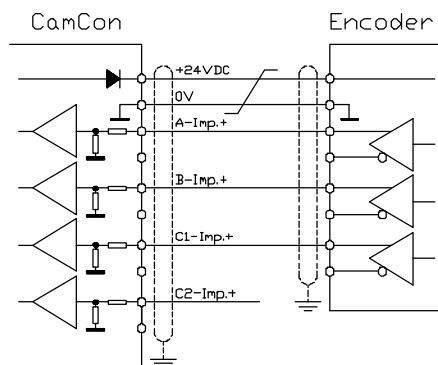


Si l'on utilise un signal de 24V PNP, alors seuls les signaux (+) des entrées peuvent être branchés. Les signaux (-) doivent dans ce cas rester non connectés. Le raccordement d'un tel système de mesure du déplacement nécessite un changement du branchement interne et doit être précisé lors de la commande.

**Remarque:** Il n'y a pas de signaux (-) à l'entrée incrémentielle du CamCon DC16.

#### 4.2.4. Entrée analogique du système de mesure du déplacement


Systèmes qui gardent leur valeur effective en transformant leur tension, p.ex. Mesure de la température

Pour saisir des signaux analogiques, il existe pour le CamCon un Convertisseur SSI AWA/SSI avec 8 ou 12 bits. Zur Erfassung von analogen Signalen steht für das CamCon das Analog zu SSI Wandlomodul AWA/SSI in 8 und 12 Bit Auflösung zur Verfügung. Ce module est branché à l'interface SSI du CamCon. Il est mis en marche par la sélection du système de mesure du déplacement analogique. dans le menu "**Système de mesure du déplacement**".

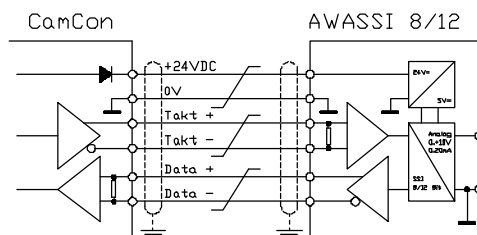

#### 4.2.5. Entrée PLL du système de mesure du déplacement

Systèmes avec saisie de données Phase - Lock - Loop. La recherche des valeurs effectives par impulsion d'initialisation grâce à l'interpolation. Ce type de système de mesure du déplacement est utilisé pour les machines qui marchent avec une vitesse constante.

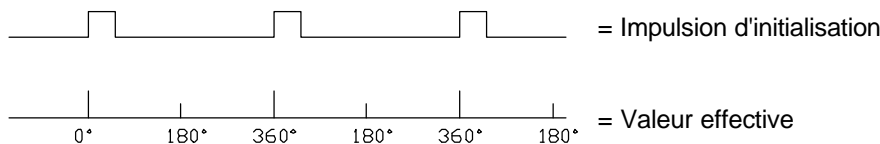

L'impulsion d'initialisation peut être branchée à toutes les entrées libres des CamCon DC16/40/50/51 ou DC90.

**Remarque:** Pour le CamCon DC115, une entrée spéciale est à disposition sur la fiche SUB-D 25pol.

#### 4.2.6. Timer comme système de mesure du déplacement

Systèmes qui sont dirigés par un temps interne. Le CamCon met un temps de min 1ms comme valeur effective à disposition. Ce type de système de mesure du déplacement est utilisé pour des machines avec un cadre de temps constant, p.ex. marche d'une machine à laver à durée contrôlée.

#### 4.2.7. RS232 comme Entrée du système de mesure du déplacement

Systèmes qui gardent leur valeur effective grâce à l'interface RS232. p.ex. pour le raccordement d'une échelle linéaire Stegmann POMUX avec une sortie de données RS232.



**Attention:** L'allumage de ce système de mesure du déplacement bloque la programmation de l'interface RS232. Ce système de mesure du déplacement est autorisé que pour CamCon DC50/51.

#### 4.3. Les sorties

Le CamCon possède selon le modèle jusqu'à 32 sorties et avec une extension externe jusqu'à 200 sorties résistante aux court circuits. Elles délivrent des tensions logiques de 24V en position haute, et ont un potentiel lié au potentiel du CPU. Les sorties 1 à 16, tout comme les sorties 17 à 32 doivent être alimentées en 24V. L'alimentation des sorties a été séparée pour une meilleure distribution du courant.

Si toutes les sorties sont connectées, il ne faut pas consommer plus de 40 mA de courant continu par sortie sur l'ensemble de l'écart de température, autrement l'appareil coupe le circuit avec un message d'erreur. Si l'on a besoin d'un rendement plus élevé à la sortie, il faut savoir que les sorties sont regroupées en 4 groupe à chacun 8 sorties. À l'intérieur de chaque groupe, et à une température ambiante de 50°, 480mA de courant continu est disponible, et ce courant peut atteindre 700 mA à une température de 25°. Ce courant de sortie peut être distribué de n'importe quelle façon, tant que le courant d'une sortie ne dépasse pas 300 mA.




**Attention:** Pour les charges inductives, les sorties doivent être filées avec des diodes de roue libre.

#### 4.4. Les entrées

Le CamCon possède selon le modèle jusqu'à 16 entrées, et avec une extension externe jusqu'à 200 entrées. Ces entrées travaillent avec des signaux à haute activité de 24V et ne sont pas sans potentiel face au CPU.

Cablage des entrées:

Résistance d'entrée  
est env. 5.7 KOhm.

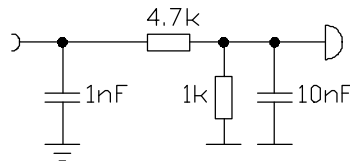

Les entrées de CamCon ne sont pas munies de fonction. L'utilisateur doit le faire lui-même selon ses souhaits lors de la mise au point des données du CamCon.


#### 4.5. Précaution lors du soudage



**Attention:** Lors du soudage sur la machine, les fils de raccordement de la transmission de données du système de mesure du déplacement, l'alimentation en courant électrique ainsi que la prise de terre et les entrées et sorties doivent être débranchées.

## 5. Aperçu du terminal de contrôle

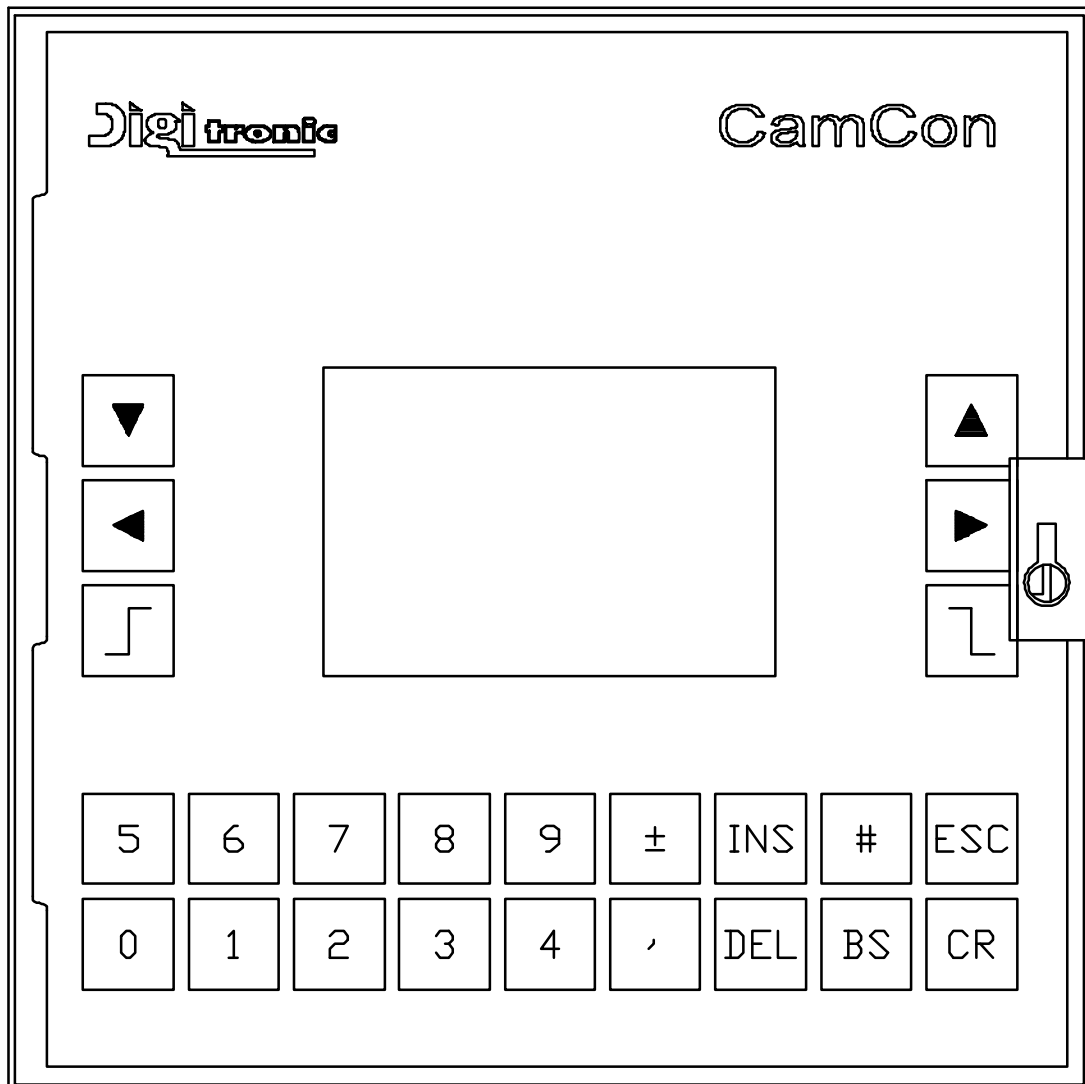

### 5.1. Vue de face de CamCon



### 5.2. L'écran à cristaux liquide (LCD)

L'unité indicatrice du CamCon 50 possède un écran graphique avec 128x64 pixels. Pour le guider l'utilisateur, tous les menus pour la programmation de l'appareil, les statuts et les messages d'erreur des sorties, ainsi que la position actuelle et la vitesse sont affichés à l'écran. Le contraste peut être adapté à la température ambiante au moyen du clavier ( voir Chapitre 5.3. Réglage du contraste à la page 21).





 

 

 

 
 

 
 

### 5.3. Réglage du contraste

Dans le mode indicateur (et seulement ici), vous pouvez augmenter ou diminuer le contraste de l'écran à l'aide des touches  et . Si l'on tient ces touches appuyées, le contraste change progressivement.




### 5.4. Le clavier

Le clavier du CamCon est insensible à la saleté et résistant aux dissolvants. Les touches possèdent un centre de pression perceptible pour une meilleure ergonomie et facilité d'emploi, ainsi que d'un bip sonore qui retentit lors des validations.







### 5.5. Aperçu de la fonction des touches

	Curseur vers le bas.
	Curseur vers le haut.
	Curseur vers la gauche, déplacer des cames.
	Curseur vers la droite, déplacer des cames.
	Choix du point de mise en circuit des cames, choix des lettres pendant l'entrée du texte, touche PC Page UP.
	Choix du point de mise hors circuit des cames, choix des lettres pendant l'entrée du texte, touche PC Page Down.
	Insérer des cames, Système de mesure du déplacement, lettres pendant l'entrée du texte.
	Reset pour les messages d'erreurs, fonctions spéciales.
	Escape: Quitter le menu actuel, retour au menu supérieur.
	Effacement des cames, sorties, programmes et lettres.
	Effacement des lettres particulières.
	Accepter la donnée et enregistrer.
	Changement de signe.
	Virgule.
 ... 	Touches numériques.












 
### 5.6. Choix d'un menu








Vous pouvez choisir le menu voulu en appuyant sur la touche numérique correspondante ou bien en déplaçant le curseur, c'est à dire la barre noire avec les touches  et  sur les noms de menus et en appuyant ensuite sur la touche .

### 5.7. Choix d'une option

 Chaque menu a plusieurs options. Celles ci sont choisies ou activées, quand elles sont présentées inverties. Le choix de ces options se fait à l'aide des touches     ou bien en confirmant les options avec la touche . Une interruption de la commande est toujours possible en appuyant sur la touche . Si une mauvaise touche est enfoncée, une indication apparaît, indiquant les touches utilisables dans ce menu et leur fonction respective.

### 5.8. Entrer un texte

Dans les options du menu où il faut entrer des textes, les touches  et  et les touches  et  ont une fonction de commande des coordonnées. Avec les touches  et  vous amenez d'abord la position voulue pour le premier signe dans le champ d'entrée de données. Avec les touches  et  vous choisissez alors le signe en vous déplaçant vers le haut ou vers le bas dans l'alphabet, plus précisément les signes ASCII. Si vous déplacez le curseur vers la droite avec la touche  il apparaît sur la nouvelle position du curseur le dernier signe tapé ; ceci facilite les entrées répétitives du même signe. Si vous deviez tout de même avoir fait une erreur, il vous faut retourner à l'endroit de la faute à l'aide de la touche  ou bien de la touche  et la corriger. Ceci implique que les signes déjà entrés soient effacés. La seule possibilité de quitter le mode saisie est d'appuyer sur la touche .

**Attention:** Le Software pour entrer un texte du CamCon a changé à partir de EPROMS 1/97. Le choix des lettres se fait alors par les touches  et . Avec les touches  et , vous pouvez changer la position du curseur. Vous pouvez aussi écrire au dessus des lettres et confirmer ceci en appuyant sur la touche , ou effacer les lettres en appuyant sur les touches  et .

**Remarque:** Vous pouvez aussi entrer un texte par le clavier d'un PC.

## 6. Mise en service

Avant d'allumer l'appareil pour la première fois, vérifiez s'il vous plaît le câblage de l'appareil (voir Chapitre "4.1. Occupation des bornes du CamCon" à la page 12).





**Attention** Pour les charges inductives, les sorties doivent être filées avec une diode de roue libre. Des contacteurs interrupteurs ou des inductances qui se trouvent dans l'armoire de distribution à proximité de l'appareil ou bien dont le câblage a une influence sur l'appareil et ses câblage, doivent être filés avec des éléments étouffeur étincelle.

Après avoir allumé le CamCon, l'appareil émet un bip sonore. Ensuite s'exécute la vérification interne et la mise en route du système (p.e contrôle de l'EEPROM et de EPROM). Ce procédé nécessite quelques secondes. Après l'installation réussie du système, l'indication standard apparaît, c'est à dire que le numéro de programme actuel, ainsi que la position et la vitesse ou bien un message d'erreur sont affichés. Quand les registres du système sont adaptés au système de mesure du déplacement et que le câblage est bon, plus aucun message d'erreur ne doit être affiché.

Après le premier enclenchement de l'alimentation en courant, la mémoire du programme se trouve dans un état non défini. C'est pour cela qu'à la première mise en service du CamCon il faut opérer un effacement total comme suit:

1. Appuyer sur la touche **ESC** ; vous accédez à l'indication standard dans le menu principal:
2. Choisir l'option "**Configuration de l'appareil**" ; la question sur le LCD vous demande à entrer votre numéro d'utilisateur.

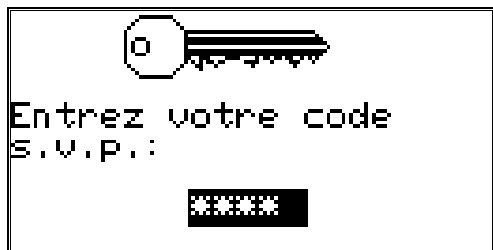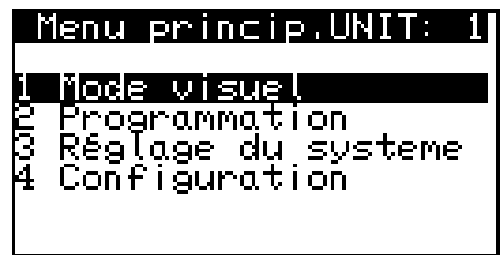


3. Tapez ici votre code d'utilisateur. Si vous n'avez pas encore programmé de code personnel, utilisez le numéro de code standard "**5693**"!

4. Appuyez sur la touche **CR** pour confirmer votre code d'utilisateur. Si vous tapez un mauvais code, l'écran affiche "**Le code d'utilisateur est mauvais**". Dans ce cas, appuyez sur une touche quelconque puis entrez à nouveau votre code. Si vous n'entrez aucun chiffre ou bien que vous ne confirmez pas votre entrée avec la touche **CR**, l'indicateur revient automatiquement au menu principal au bout de 30 secondes.

Après avoir correctement entré le code d'utilisateur, le menu de configuration apparaît à l'écran.

5. Choisir l'option "**Effacement total**" du menu ; cette question apparaît à l'écran:

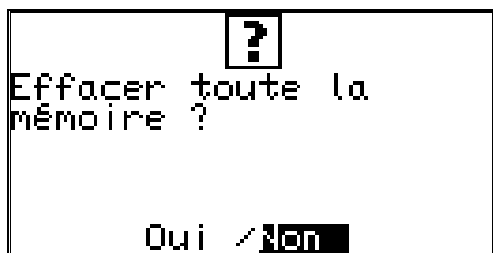

6. Déplacer le curseur sur "**Oui**" avec la touche **←**.
7. Appuyer sur la touche **CR**.



Après un court moment d'attente, l'indication à l'écran revient au menu principal. Ce temps d'attente dépend de la taille du EEPROM inséré, puisque la place de la mémoire doit être formatée. Pour un EEPROM avec 32k, il dure environ 2 minutes. Après cela, l'effacement total est terminé. Toutes les cames sont effacées, tous les registres du système ont la valeur standard.

À présent, on peut commencer le réglage du système.

Pour adapter votre appareil en à votre machine, il faut ajuster dans CamCon un minimum de paramètres. A présent nous présentons l'ordre conseillé d'ajustage des paramètres. Les informations nécessaires sont à tirer des chapitres correspondants.

- 1) Aménagement du système.
- 2) Longueur des câbles
- 3) Système de mesure du déplacement

Si vous avez exécuté ce qui est décrit dans les chapitres correspondants, le CamCon est prêt à fonctionner; plus aucun signal d'erreur ne devrait apparaître. Bien entendu, nous vous conseillons de travailler à fond le menu du réglage du système pour obtenir un maximum de facilité de commande et d'activité.


Après le réglage du système, on peut commencer à programmer les cames.

## 7. Commande du CamCon

### 7.1. Le menu principal

Le menu de départ est le menu principal. Quelque soit la phase de programmation dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez retourner au menu principal en appuyant plusieurs fois sur la touche **ESC**.

Pour accéder à l'un de ces sous menu, il vous faut appuyer sur le chiffre correspondant ou bien s'aider des touches **▼** et **▲** et appuyer ensuite sur la touche **CR**.

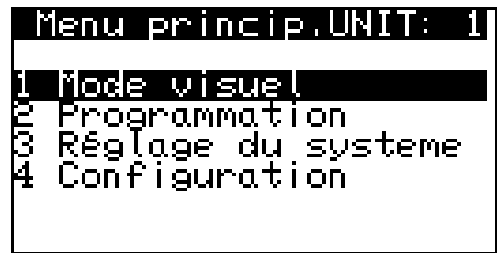

### 7.2. L'indicateur

Vous pouvez accéder à l'indicateur pour le fonctionnement normal du contrôleur à cames par l'option "Indicateur" du menu principal ou bien en appuyant sur la touche **ESC** à partir du menu principal.



Dans le menu indicateur sont présentés le numéro du programme en activité, la vitesse relative (Indication barre), ainsi que la position effective actuelle, ou plutôt la vitesse absolue. Si l'on transpose le système de mesure du déplacement dans un mouvement lent, l'écran indique d'abord la position effective du moment. A vitesse croissante, quand la vitesse finale est dépassée de 5%, l'appareil change de display et indique la vitesse actuelle; un sens de rotation négatif est indiqué par le signe moins ( - ) devant la valeur indiquée.

La définition de l'indicateur de vitesse fait dans le menu Réglage du système. Dans ce menu, le changement automatique de l'indicateur peut être évité en changeant ici le mode d'affichage.

#### 7.2.1. Changer l'indication

Si vous desirez d'obtenir des informations sur les entrées et les sorties pendant le fonctionnement de l'appareil, vous pouvez changer l'indication à l'aide des touches **◀** et **▶**. Il apparaît alors un tableau récapitulatif concernant l'état de fonctionnement de chaque entrée ou sortie:



Indicateur des sorties



Indicateur des entrées


Dès qu'une entrée ou une sortie est active, son numéro est mis en valeur par un surlignement de couleur noire.

Dans la zone inférieure de la fenêtre est présentée la position effective, ou encore pour les mouvements plus rapides la vitesse absolue.

### 7.2.2. Changement de programme

Dans le CamCon, vous avez la possibilité de stocker plusieurs programmes. Pour pouvoir choisir ces programmes, il faut se trouver dans l'indicateur standard. Vous pouvez choisir le programme souhaité de la façon suivante:

1. Appuyez sur la touche **CR** ; CamCon vous demande votre code d'accès.
2. Entrez votre code d'accès
3. Appuyez sur la touche **CR** ; le curseur se place sur le numéro de programme

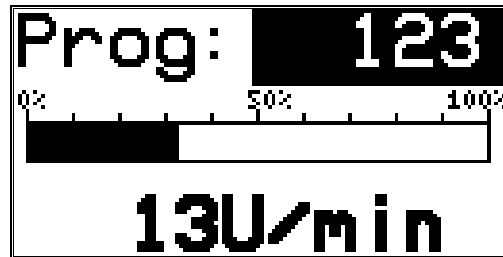


4. Entrer le nouveau numéro de programme à l'aide des touches numériques.
5. Appuyer sur la touche **CR** pour terminer

CamCon va désormais changer le programme suivant les paramètres de votre choix du programme. Si cela n'est pas possible tout de suite, alors l'indicateur clignote jusqu'à ce que le choix du programme soit complètement réalisé.

### 7.2.3. Nom du programme

Le CamCon permet en plus de rattacher un texte aux programmes stockés. Ceci est très utile dans le cas où il existe d'importantes informations concernant un programme (p.e. numéro d'outil ou nom du produit). L'entrée du nom du programme se fait ainsi:

1. Appuyer sur la touche **CR** ; CamCon vous demande votre code d'accès.
2. Taper votre code d'accès.
3. Appuyer sur la touche **CR** ; le curseur se place sur le numéro de programme.
4. Appuyer sur la touche **#** ; le curseur se place sur l'espace réservé à l'entrée du nom du programme.

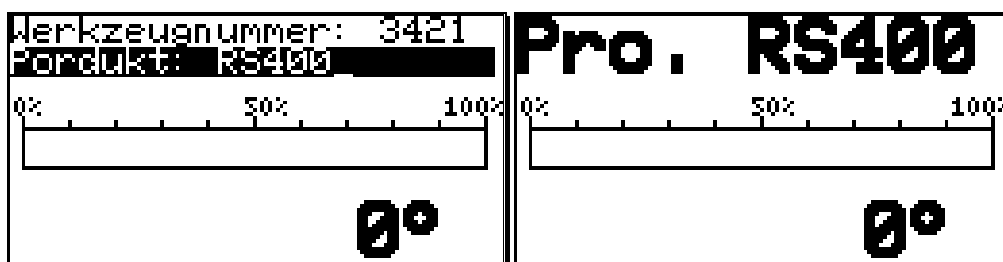


Ici vous pouvez entrer un nom de programme en tapant un texte.

5. Appuyer sur la touche **CR** pour terminer.

La présentation du nom du programme change selon la longueur du texte entré. Vous pouvez entrer 2 lignes, et 21 lettres sur chaque ligne.



### 7.3. Programmation des cames

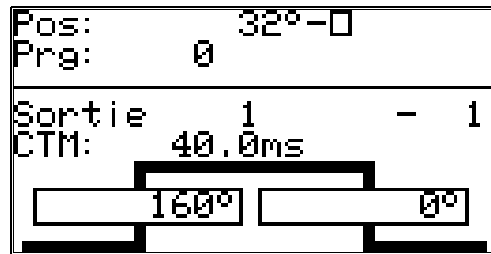
Pour accéder à la programmation des cames, il faut choisir l'option "**Programmation**" dans le menu principal. Sur l'écran apparaît alors le menu de programmation:





Dans la zone supérieure de l'écran sont présentés la position effective actuelle, l'état de fonctionnement des sorties choisies ainsi que le programme actuel. Dans la zone inférieure, on trouve le numéro de la sortie choisie et de la came programmer, avec ses positions de mise en marche et d'arrêt.

#### 7.3.1. Choisir la sortie à programmer

 Vous pouvez choisir une sortie en appuyant sur les touches  et .


En appuyant sur la touche , vous accédez à l'entrée directe de numéro de sortie.

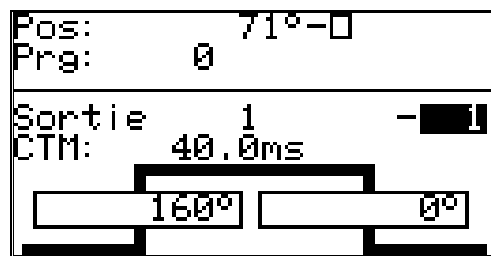

À l'aide des touches numériques, vous pouvez entrer le numéro de la sortie que vous désirez. C'est en appuyant sur la touche  que vous confirmez le choix de la sortie.

### 7.3.2. Choisir le programme pour la programmation

En appuyant sur la touche **CR** vous accédez à l'entrée du numéro de la sortie. Vous pouvez sauter celle-ci en appuyant sur la touche **▲** et accéder ainsi au choix de programme pour la programmation.

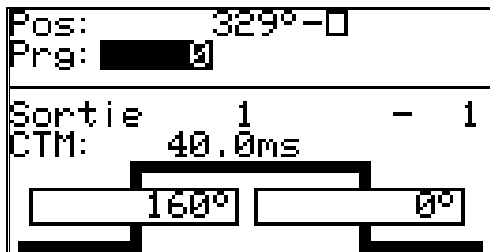


A l'aide des touches numériques, vous pouvez entrer le numéro du programme choisi. Avec la touche **CR**, vous confirmez votre choix.



*Un changement de numéro du programme n'aboutit pas au changement du programme des cames momentanément activées. Ce-ci veut dire que vous pouvez programmer un programme lors qu'un autre programme actionne les sorties.*

### 7.3.3. Programmer la compensation du temps mort

En appuyant sur la touche **CR** vous accédez à l'entrée du numéro de la sortie. Vous pouvez sauter celle-ci en appuyant sur la touche **▼** et accéder ainsi à l'entrée du temps mort.

 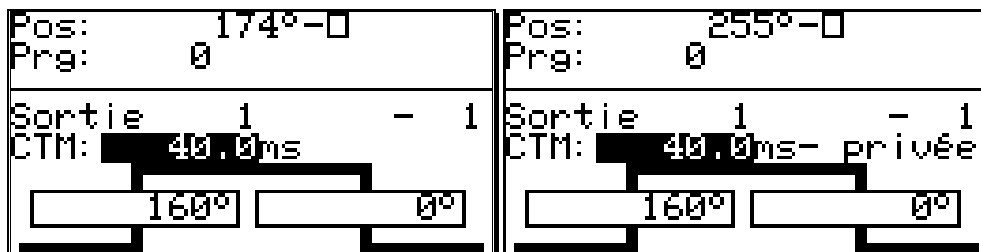



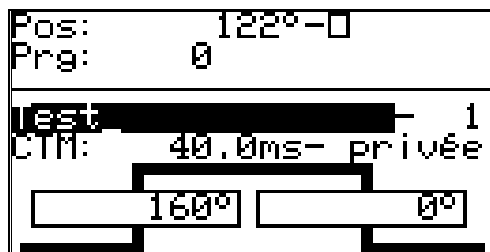
A l'aide des touches numériques, vous pouvez à présent entrer la valeur du temps mort à compenser.

En appuyant sur la touche **#** pendant l'entrée, vous pouvez limiter l'effet de la compensation du temps mort au programme courant. En appuyant à nouveau sur la touche **#**, la compensation du temps mort sera valable pour tous les programmes.

Avec la touche **CR**, vous confirmez les données.


### 7.3.4. Programmer les noms des sorties


En appuyant sur la touche , vous accédez à l'entrée du numéro de la sortie. Vous pouvez sauter celle-ci en appuyant sur la touche  et accéder ainsi à l'entrée du nom de la sortie.

 



Vous pouvez à présent entrer un nom de sortie en tapant un texte.


### 7.3.5. Entrer une came

En appuyant sur la touche , vous débutez l'entrée d'une came. Le champ pour la position mise en marche de la came (barre gauche) est mis en valeur par un surlignement de couleur noire, alors qu'une came symbolique clignote au niveau des deux barres. À l'aide des touches numériques, vous entrez ici tout d'abord la position de mise en marche de la came.

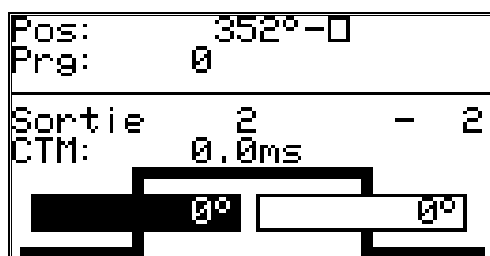

 Avec la touche , vous confirmez la valeur que vous venez d'entrer. En même temps le champ pour la position de mise en arrêt de la came est mis en valeur par un surlignement de couleur noire. Le flanc incliné de la came symbolique clignote.

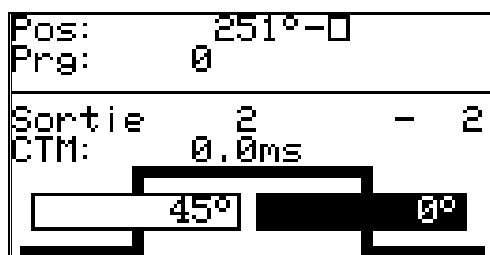


Entrez à présent à l'aide des touches numériques la valeur pour le point de mise en arrêt de la came, et achevez l'entrée des données avec la .

**Notez bien:** L'extension maximale d'une came ne peut jamais atteindre une rotation entière. Pour la programmation d'une telle came, vous devez programmer la sortie de sécurité.

### 7.3.6. Ajouter une came

Si vous voulez programmer d'autres cames sur cette sortie, cela ne vous est possible qu'à l'aide de la touche **INS**. En appuyant sur cette touche, l'image suivante apparaît sur l'écran:

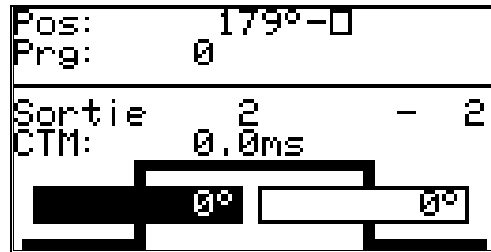

Ici vous pouvez - comme décrit dans le chapitre "Entrer une came" - entrer les position des points de mise en marche et mise en arrêt des cames. Si vous programmez ainsi une came qui chevauche une came déjà existante, il se crée une nouvelle came plus grande.


**Exemple:** La came programmée se trouve entre 50 et 120 degrés. Si vous programmez alors une nouvelle came de 90 à 180 degrés, alors une nouvelle came sera placée de 50 à 180 degrés.

### 7.3.7. Teach - In des cames

Si lors de la programmation des cames, vous vous trouvez dans l'un des champs d'entrée de données du point de mise en marche ou de mise en arrêt, alors vous pouvez transférer la valeur effective (position) actuelle dans le champ d'entrée de données en appuyant sur la touche **#**. La valeur effective reste affichée et est renouvelée jusqu'à ce que cette valeur soit confirmée par une des touches **↵**, **↶**, **CR** ou interrompue à l'aide de la touche **ESC**.

### 7.3.8. Chercher une came

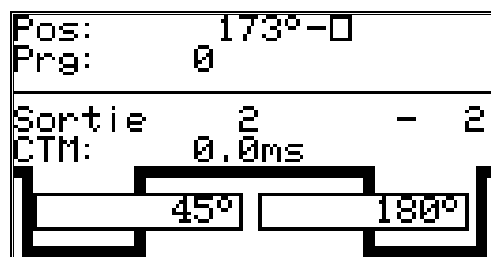


À l'aide des touches **◀** et **▶**, vous pouvez appeler les cames programmées et les contrôler. Après chaque actionnement d'une des touches, une seule came est affichée; les cames voisines sont représentées par leur flanc au bord de l'écran.




L'allure croissante de la courbe des cames laisse apercevoir qu'entre le point de mise en arrêt de la came à 180° et la limite supérieure de l'étendue d'échelle (p.e.:359°) se trouve une autre came. Le flanc visible sur le côté gauche du display indique l'existence d'autres cames entre le point de mise en marche de la came à 45° et la limite inférieure de l'étendue d'échelle (p.e. 0°).

À l'aide des touches **◀** et **▶**, vous pouvez constater quelles cames n'ont pas encore été programmées.


### 7.3.9. Effacer une came


Si vous voulez effacer complètement une came, sélectionnez celle-ci à l'aide des touches  et  puis appuyez sur la touche . La question suivante apparaît sur l'écran:

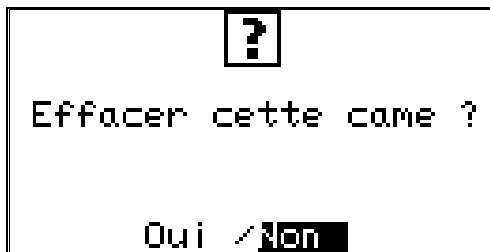


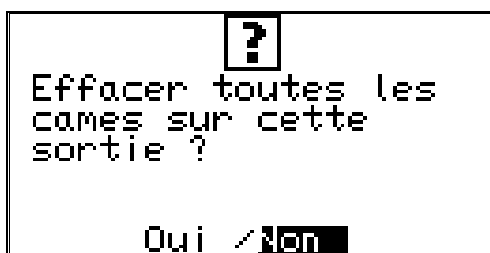
Déplacez le curseur sur "Oui" avec la touche  puis appuyez sur  pour confirmer votre choix.



### 7.3.10. Effacer une sortie

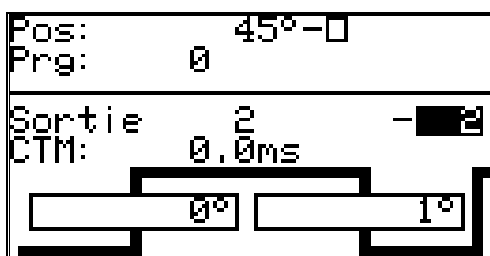Si vous voulez effacer complètement une sortie (trace de came), vous devez appuyer sur la touche  pour accéder à l'entrée du numéro de la sortie.



À l'aide des touches numériques, vous pouvez entrer le numéro de la sortie à effacer. Appuyez ensuite sur la touche . La question suivante apparaît sur l'écran:




Déplacer le curseur sur "Oui" avec la touche  et appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.



### 7.3.11. Copier des sorties déjà programmées

Avec CamCon, vous avez la possibilité de copier toutes les cames que vous avez programmées sur d'autres sorties. Pour cela, vous appuyez d'abord sur la touche **CR** pour accéder à la valeur du numéro de la sortie. Ici vous entrez à l'aide des touches numériques la sortie sur laquelle vous voulez copier la sortie actuelle (choisie précédemment). Appuyez sur la touche **#** pour commencer la copie. La question suivante apparaît alors sur l'écran:

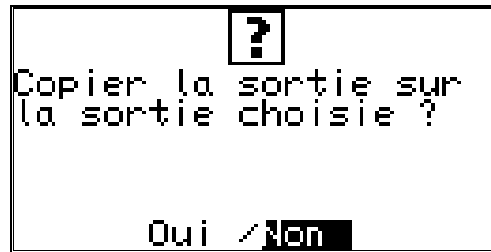

Déplacez le curseur sur "Oui" avec la touche **◀** et appuyez sur la touche **CR** pour confirmer votre choix. Après un court moment, la nouvelle sortie programmée apparaît sur l'écran.

### 7.3.12. Déplacer une came



Avec CamCon, vous avez la possibilité de déplacer toutes les cames que vous avez programmées sur une sortie en appuyant sur les touches **◀** et **▶**.


Pour cela, vous nécessitez la touche **↵** ou bien la touche **L** pour accéder à l'entrée du point de mise en marche ou du point de mise en arrêt.


 
 


En appuyant sur les touches **◀** et **▶**, vous pouvez déplacer toutes les cames de cette sortie d'un incrément. Dans ce cas, les cames sont directement transférées dans la mémoire, sans qu'il y ait besoin d'appuyer sur la touche **CR**. Pour mettre fin au procédé de déplacement, il faut appuyer sur la **CR** ou **ESC**.

### 7.3.13. Effacer un programme

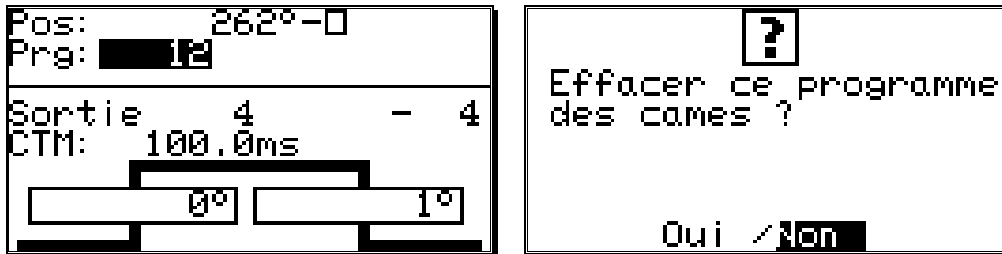


 

 
Si vous voulez effacer un programme, alors vous devez appuyer sur la touche  pour accéder à l'entrée du numéro de programme. Vous pouvez sauter celle-ci en appuyant sur la touche  et accéder ainsi dans le choix de programme à programmer.




Avec les touches numériques, vous pouvez entrer le numéro du programme à effacer. Appuyez à présent sur la touche , et une question de sécurité concernant l'effacement du programme apparaît sur l'écran. Déplacez le curseur sur "Oui" avec la touche  et appuyez sur la touche  pour effacer le programme.

### 7.3.14. Copier des programmes

Avec CamCon, vous pouvez aussi copier des programmes entiers. Procéder comme suit

1. Appuyez sur la touche ; le curseur se positionne sur le numéro de sortie.
2. Appuyez sur la touche ; le curseur se positionne sur le numéro de programme.
3. Indiquez à l'aide des touches numériques le programme à copier.
4. Appuyez sur la touche  pour confirmer le programme à copier.
5. Appuyez sur la touche ; le curseur se positionne sur le numéro de sortie.
6. Appuyez sur la touche ; le curseur se positionne sur le numéro de programme.
7. Indiquez à présent à l'aide des touches numériques le programme sur lequel le programme actuel (précédemment choisi) doit être copié.
8. Appuyez sur la touche  pour commencer le procédé de copie. La question suivante apparaît sur le display:

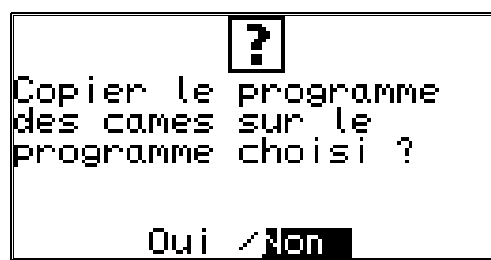

9. Déplacez le curseur sur "Oui" avec la touche  et appuyez ensuite sur la touche  pour confirmer votre choix.

Le procédé est ainsi déclenché; après un moment le nouveau programme créé apparaît sur le display.

### 7.3.15. Exemples de programmation des cames

#### 7.3.15.1. Programmer les premières cames

**Problème:** Après une remise à zéro de la mémoire de programmation et une initialisation du système, une came doit être programmée pour la sortie 4 de 100° à 200° avec une compensation du temps mort de 100ms.

```
Pos: 75°-□
Prg: 0
Sortie 1 - 1
CTM: 0.0ms
```

```
Pos: 259°-□
Prg: 0
Sortie 1 - 4
CTM: 0.0ms
```

```
Pos: 121°-□
Prg: 0
Sortie 4 - 4
CTM: 100.0ms
```

```
Pos: 78°-□
Prg: 0
Sortie 4 - 4
CTM: 100.0ms
```

100° 0°

```
Pos: 193°-□
Prg: 0
Sortie 4 - 4
CTM: 100.0ms
```

100° 200°

```
Pos: 299°-□
Prg: 0
Sortie 4 - 4
CTM: 100.0ms
```

100° 200°


moment.

#### Solution:


 
 




1. Choisissez dans le menu principal l'option "Programmation"
2. Entrez votre clé d'accès et appuyez sur la touche **CR**. Le menu de programmation apparaît sur l'écran.
3. Appuyez sur la touche **CR** et tapez "4".
4. Appuyez sur la touche **▼**; le curseur saute sur le champ de compensation du temps mort.
5. Entrez "1000" à l'aide des touches numériques.
6. Appuyez sur la touche **↵** pour entrer le point de mise en marche de la came.; le curseur saute sur le champ d'entrée du point de mise en marche de la came; en même temps, une came stylisée cilgnote.
7. À l'aide des touches numériques, entrez la valeur "100" pour le point de mise en marche de la came.
8. Appuyez sur la touche **↳**; le curseur saute sur le champ d'entrée du point de mise en arrêt.
9. À l'aide des touches numériques, entrez la valeur "200" pour le point de mise en arrêt.
10. Appuyez sur la touche **CR** pour confirmer. Ainsi la première came est programmée.
11. Avec la touche **ESC**, vous pouvez quitter ce menu à tout moment.

### 7.3.15.2. Programmer d'autres cames sur une sortie

  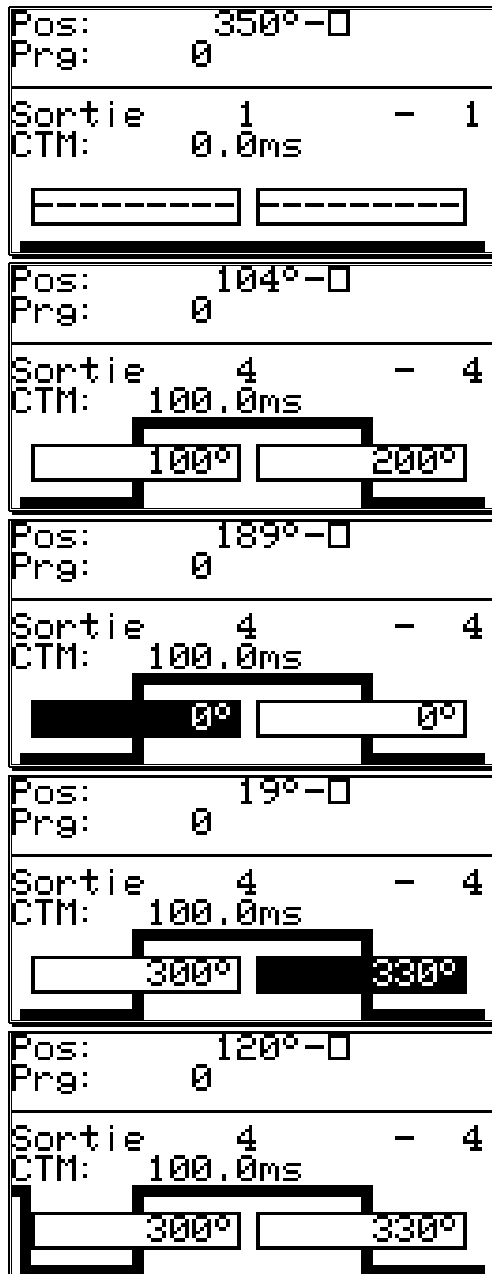**Problème:** Dans le programme 0, en plus de la came 100° à 200°, une autre came de 300° à 330° doit être programmée pour la sortie 4.



**Solution:**

1. Choisir dans le menu principal l'option "Programmation".
2. Entrez votre clés d'accès; le menu de programmation apparait:
3. Avec la touche , choisir la sortie 4 ou bien appuyer sur la touche , taper "4" et appuyer sur la touche .
4. Appuyer sur la touche  pour entrer la position de mise en marche pour la nouvelle came, le curseur saute sur le champ de la position de mise en marche de la came; en même temps, une came stylisée clignote.
5. Avec les touches numériques entrer la valeur "300" pour la position de mise en marche de la came.
6. Appuyer sur la touche  ou ; le curseur saute sur le champ de la position de mise en arrêt de la came.
7. Avec les touches numériques, entrer la valeur "330" pour la position de mise en arrêt de la came.
8. Appuyer sur la touche  pour confirmer; ainsi la seconde came est programmée.

Sur l'écran apparait la came qui vient d'être programmée, ainsi que la came entre 100° et 200° qui est représentée par un flanc sur le côté gauche.

9. Avec la touche , vous pouvez quitter ce menu à tout moment.

### 7.3.15.3. Effacer une came particulière

**Problème:** Dans le programme 0, la came entre 300° et 330° doit être effacée.

The image shows four sequential screenshots of the CamCon DC50/51 programming interface. The first screenshot shows the main menu with 'Pos: 351°-□' and 'Prg: 0'. The second screenshot shows 'Sortie 1 - 1' and 'CTM: 0.0ms' with a cursor on the '1'. The third screenshot shows 'Sortie 4 - 4' and 'CTM: 100.0ms' with a cursor on the '4'. The fourth screenshot shows 'Pos: 182°-□' and 'Prg: 0' with a cursor on the '182°'. The fifth screenshot shows 'Sortie 4 - 4' and 'CTM: 100.0ms' with a cursor on the '4'. The sixth screenshot shows a question mark in a box and the text 'Effacer cette came ?' with 'Oui / Non' at the bottom.

#### Solution:

1. Choisir l'option "**Programmation**" dans le menu principal.
2. Entrer votre clé d'accès; le menu de programmation apparaît:
3. Choisir la sortie 4 avec la touche ou bien appuyer sur la touche , taper "4" et appuyer sur la touche .
4. Choisir la came sur 300° avec la touche .
5. Appuyer sur la touche . La question suivante apparaît sur l'écran:
6. Appuyer sur la touche ; le curseur saute sur "**Oui**".
7. Appuyer sur la touche pour confirmer. La came est effacée.

## 7.4. Réglage du système

Avant de pouvoir utiliser CamCon, il faut lui communiquer divers paramètres de votre système de mesure du déplacement. Pour cela, choisissez l'option "**Réglage du système**" dans le menu principal. Le menu de réglage du système apparaît alors :

```

Réglage du système
1 Système de mesure
2 Adapt. déplacement
3 Vitesse
4 Long. câble/cycle
5 Sorties spéciales
6 Extension d. système
    
```

### 7.4.1. Système de mesure du déplacement

Après avoir choisi l'option "**Système de mesure du déplacement**", ceci apparaît sur l'écran :

Ici, vous pouvez régler le système de mesure du déplacement, le degré de finesse, l'engrenage électronique, le sens de rotation et le format de représentation de la valeur effective, ainsi que configurer un système de mesure du déplacement spécial. Dans le menu "**Position:**" vous pouvez voir la valeur effective actuelle du CamCon.



```

>~~~~~
Svs. mesure
SSI Singleturn
360 Gray
Position:      0°
Hyst. :      0
Rouage :      -1/ 1
Format : #####°
    
```

#### 7.4.1.1. Choisir les systèmes de mesure du déplacement standard

```

>~~~~~
Svs. mesure
SSI Singleturn
360 Gray
Position:      0°
Hyst. :      0
Rouage :      -1/ 1
Format : #####°
    
```

L'indicateur affiche le degré de finesse du système de mesure du déplacement en pas/tour. Selon le standard, CamCon fonctionne avec un codeur d'écart angulaire qui a un degré de finesse de 360 pas/tour. Dans ce cas, un changement de la valeur entrée est inutile. Sinon, on peut adapter le CamCon au système de mesure du déplacement avec les touches  et .

Pour cela, plusieurs degrés de finesse sont mis à disposition, qui sont conformes aux codeurs d'écart angulaire usuel: 256, 360, 512, 1000, 1024, 2048, 4096 et 8192 pas. Si certaines valeurs ne se laissent pas régler dans la zone de degré de finesse, cela est dû au fait qu'il n'y a pas assez d'emplacement de mémoire. Il faut alors d'abord effectuer une extension de mémoire sur l'appareil. Vous pouvez aussi régler les deux modules analogiques convertisseur SSI AWA/SSI/8 et AWA/SSI/12 pour les signaux analogiques. Ces modules sont branchés à l'interface SSI du CamCon.

**Remarque:** Si les valeurs ne se laissent pas régler, alors vous n'avez pas assez de capacité de mémoire. Vous devez alors étendre la capacité de mémoire.

#### 7.4.1.2. La valeur effective de l'hystérésis

Vous pouvez entrer la valeur effective de l'hystérésis dans le menu "**Hyst.**".


Cette valeur sera utilisée afin de réduire le flottement au niveau des sorties, dès les plus petites variations de la valeur effective. La valeur exacte ne peut être établie qu'à l'essai. Cependant elle doit être minimale. L'hystérésis peut être réglé entre 0 et max. 1/4 du degrés de finesse. Il peut être au max. 125 impulsion.

```

>~~~~~
Svs. mesure
SSI Singleturn
360 Gray
Position:      0°
Hyst. :      0
Rouage :      -1/ 1
Format : #####°
    
```

### 7.4.1.3. L'engrenage électronique


Dans l'option "**Système de mesure du déplacement**", un facteur pour une transformation du champ de mesure peut être entré. De cette façon, le champ de mesure physique - p.e d'un codeur d'écart angulaire - peut être transformé en un nouveau champ de mesure effectivement plus visible pour l'utilisateur. Selon le standard, on règle un engrenage de 1:1. La première valeur est le multiplicateur pour la valeur effective, alors que la seconde valeur est le diviseur par lequel le résultat de la multiplication précédente va être divisé. Le résultat final de cette opération est alors la valeur indiquée. Une valeur négative dans le champ du multiplicateur change le sens de comptage du système de mesure du déplacement. Pour cela, en entrant le multiplicateur, vous appuyez sur la touche  $\pm$  pour changer le signe.

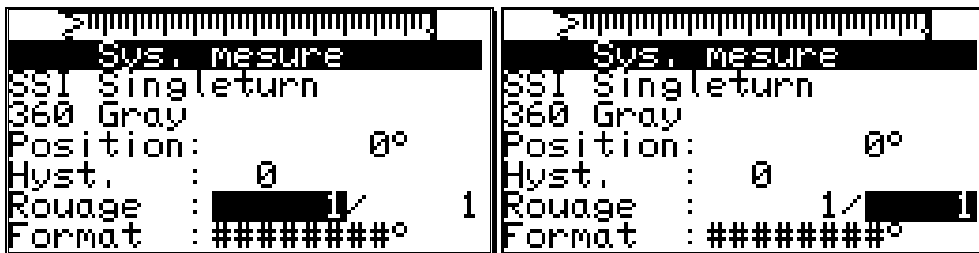

**Exemple:** Pour une rotation pleine d'un codeur d'écart angulaire avec 360 pas/tour, une machine se déplace de 1000mm. Si l'indication de la position ne doit plus se faire en degrés mais en mm, vous devez régler l'engrenage sur le facteur **1000/360**. L'indication ne se changera pourtant pas en pas de 1, puisque le degré de finesse reste inchangé. Si l'on choisit p.e. **100 / 360**, la valeur effective est déplacée d'une zone de procédure de 100. L'indication de la position se fait alors en cm, la représentation en virgule n'est pourtant pas possible.

#### 7.4.1.3.1. Le changement électronique du sens de rotation


Le sens de comptage du système de mesure du déplacement est défini par un changement de signe dans le multiplicateur de l'engrenage électronique. Pour cela vous avez besoin pendant l'entrée du multiplicateur la touche  $\pm$ . Voir chapitre "L'engrenage électronique".

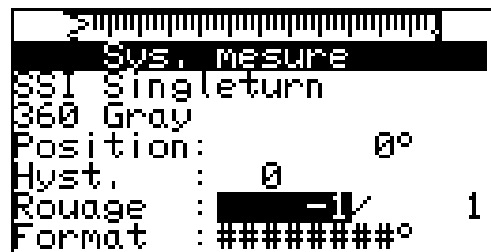

#### 7.4.1.4. Le format de présentation de la valeur effective

Dans cette option, vous pouvez régler le format de la présentation de la valeur effective.

Les trois symboles dièse tiennent la place pour la valeur numérique de l'indication. Sur les places restantes, vous pouvez entrer d'autres données et l'unité de la valeur mesurée, p.e mm, cm ou inch pour les systèmes linéaires. Si vous voulez qu'un point décimal soit représenté, vous pouvez insérer un point décimal entre les dièses (p.e. ###.#mm).

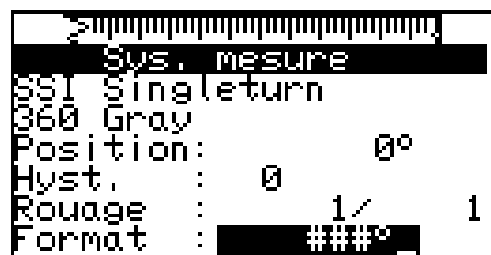


#### 7.4.1.5. Configurer un système de mesure du déplacement spécial

Avec le CamCon, vous avez la possibilité de configurer en plus un système de mesure du déplacement spécial. Pour cela, opérez de cette façon:

1. Pour la configuration du système de mesure du déplacement spécial, appuyez sur la touche **INS**. Le menu pour l'entrée du nouveau système de mesure du déplacement apparaît.
2. Entrez à présent l'identificateur du nouveau système de mesure du déplacement.
3. Appuyez sur la touche **CR** pour mettre fin à l'entrée pour la première ligne; le curseur saute sur la prochaine ligne de texte.
4. Entrez le texte suivant (si besoin).
5. Appuyez sur la touche **CR** pour mettre fin à l'entrée de texte; le curseur saute sur l'option "**Système de mesure du déplacement**".
6. Avec les touches **◀** et **▶**, il est possible ici de choisir le type de système de mesure du déplacement.
7. Appuyez sur la touche **CR** pour confirmer votre choix. Le menu pour le nouveau système de mesure du déplacement est à présent constitué. Dans les prochains chapitres, les différents systèmes de mesure du déplacement et leurs entrées vont être décrits.

##### 7.4.1.5.1. Système de mesure du déplacement SSI

Si vous choisissez "**SSI**" comme système de mesure du déplacement dans le menu système de mesure du déplacement spécial, alors le menu suivant apparaît sur l'écran:

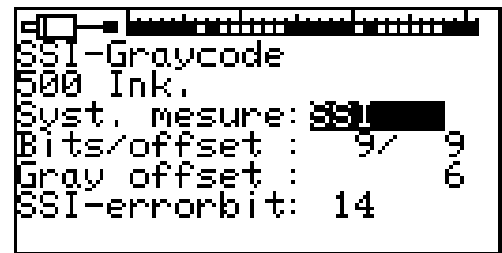

```
SSI-Graycode
500 Ink.
Syst. mesure: SSI
Bits/offset : 9/ 9
Gray offset : 6
SSI-errorbit: 14
```


1. Entrez d'abord le nombre de bits du degré de finesse du système de mesure du déplacement SSI. Pour un degré de finesse de p.ex.500, cela correspond à 9 bits.
2. Entrez à présent la position du bit à valeur minimale (LSB). Pour notre exemple, la position des LBS serait à la 9ème position. Vous pouvez tirer des informations plus précises du manuel de consultation de votre système de mesure du déplacement.
3. Maintenant entrez l'entaille de travers du code du système de mesure du déplacement. Pour notre exemple ce serait  $(512 - 500) / 2 = 6$ .
4. Enfin, entrez la position du SSI - bit d'erreur du système de mesure du déplacement. Pour les codeurs d'écart angulaire standard de la firme Stegmann, c'est la position de bit 14. À cette position, il faut toujours transmettre un 0.
5. Avec la touche **CR**, vous confirmez votre choix et quittez ce menu.

**Indication:** On peut reconnaître la position des bits d'information dans la zone supérieure de l'écran. En faisant bouger le système de mesure du déplacement, la position des LSB, MSB et bits d'erreur est facile à déterminer.



#### 7.4.1.5.2. Système de mesure du déplacement parallèle Gray


Si vous avez fait le choix **"PARAL."** dans l'entrée de donnée du système de mesure du déplacement dans le menu système de mesure du déplacement spécial, alors le menu suivant apparaît sur l'écran:

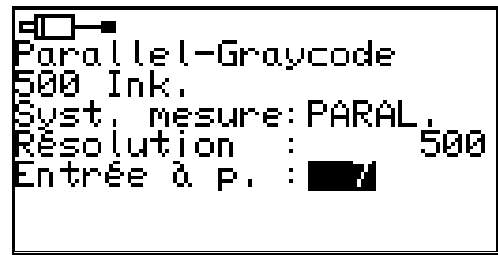

1. Entrez tout d'abord le degré de finesse du système de mesure du déplacement parallèle gray.  
Ici p.e: 500 pas.
2. Entrez à présent l'entrée du bit à valeur minimale (LSB).  
Pour notre exemple, la position du LSB serait p.ex. à l'entrée 7. Pour un degré de finesse de 500 pas, on nécessite 9 bits de degré de finesse. Avec la position du LSB, CamCon détermine automatiquement la position des entrées et cela dans un ordre croissant. Dans notre exemple, les entrées 7 à 16 seraient occupées par les bits du codeur d'écart angulaire parallèle.
3. Avec la touche **CR**, vous confirmez les données que vous avez entrées et quittez ce menu.

#### 7.4.1.5.3. Système de mesure du déplacement incrémentiel

Si vous avez choisi **"INK"** dans l'entrée de donnée du système de mesure du déplacement dans le menu système de mesure du déplacement spécial, alors le menu suivant apparaît sur l'écran:

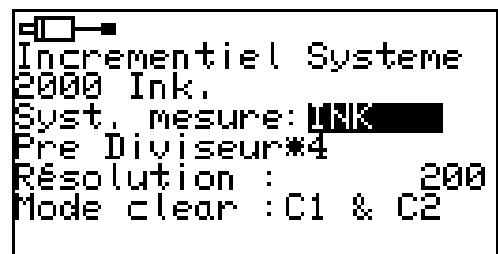

1. Entrez tout d'abord la valeur du coefficient en appuyant sur les touches **◀** et **▶**. Le coefficient divise ou multiplie les impulsions entrantes du système de mesure du déplacement avec la valeur réglée. Les coefficients suivants peuvent être entrés: **"\*4"**, **"\*2"**, **"\*1"**, **"/2"**, **"/4"**, **"/8"**, **"/16"**, **"/32"**, **"/64"**, **"/128"**, **"/256"**, **"/512"**. Ici, le coefficient est réglé sur **"\*4"**. Cela signifie qu'un système de mesure du déplacement avec 500 impulsions de degré de finesse met à disposition de l'appareil 2000 impulsions (quadruple).
2. Maintenant vous entrez dans le champ du degré de finesse le nombre maximal d'impulsions nécessaires. Cette valeur est alors le degré de finesse maximal que le CamCon va évaluer. Si le nombre d'impulsions comptées dépasse ce qui a été réglé comme degré de finesse, le CamCon s'enclenche en erreur **"Pos-Err:3"**. Dans ce cas, le degré de finesse doit être réglé plus grand ou bien la valeur effective doit être mise sur zéro en établissant un signal Clear.
3. Dans le champ **"mode Clear"**, il vous faut régler les fonctions des entrées ajoutées C1 et C2 en utilisant les touches **◀** et **▶**. Vous avez ici le choix entre 8 sortes de fonctions possibles.

- |                        |  |
|------------------------|--|
| <b>"C1 &amp; C2"</b>   | Si les entrées C1 et C2 sont high, le compteur est mis à zéro.   |
| <b>"/C1 &amp; C2"</b>  | Si l'entrée C1 est low et l'entrée C2 high, le compteur est mis à zéro.  |
| <b>"C1 &amp; /C2"</b>  | Si l'entrée C1 est high et l'entrée C2 low, le compteur est mis à zéro.  |
| <b>"/C1 &amp; /C2"</b> | Si l'entrée C1 est low et l'entrée C2 et low, le compteur est mis à zéro.  |
| <b>"C1 : W"</b>        | Si l'entrée C1 est high, le compteur est mis à zéro.<br>Si l'entrée C2 est high, plus aucune impulsion du système de mesure du déplacement n'est comptée. (Wait) |
| <b>"/C1 : W"</b>       | Si l'entrée C1 est low, le compteur est mis à zéro.<br>Si l'entrée C2 est high, plus aucune impulsion du système de mesure du déplacement n'est comptée. (Wait)  |
| <b>"C1 : /W"</b>       | Si l'entrée C1 est high, le compteur est mis à zéro.<br>Si l'entrée C2 est low, plus aucune impulsion du système de mesure du déplacement n'est comptée. (Wait)  |
| <b>"/C1 : /W"</b>      | Si l'entrée C1 est low, le compteur est mis à zéro.<br>Si l'entrée C2 est low, plus aucune impulsion du système de mesure du déplacement n'est comptée. (Wait)   |


**Remarque:** Le **"Mode Clear"** du CamCon ne peut pas être modifié. Pour cette raison, ce point de menu n'est pas disponible dans le CamCon DC16.

**Remarque:** Dans le CamCon DC90, vous n'avez pas de système de mesure du déplacement incrémentiel à disposition


### Système de mesure du déplacement Multiturn avec engrenage

Si vous avez choisi "MULTI" comme système de mesure du déplacement dans le menu de système de mesure du déplacement spécial., alors le menu suivant apparaît sur l'écran:

Ce système de mesure du déplacement est nécessaire quand vous devez faire fonctionner un codeur angulaire multiturn avec un nombre binaire de rotation.

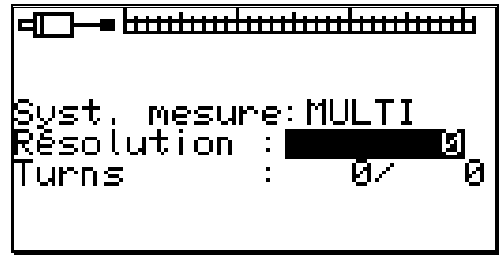


**Exemple 1:** Vous avez un plateau tournant avec une démultiplication de 3 à 1. Le codeur angulaire fait 3 rotations et le plateau tournant 1 rotation. Ces trois rotations correspondent à présent à 360 impulsions (360 degrés). Pour cela, les données suivantes sont nécessaires:

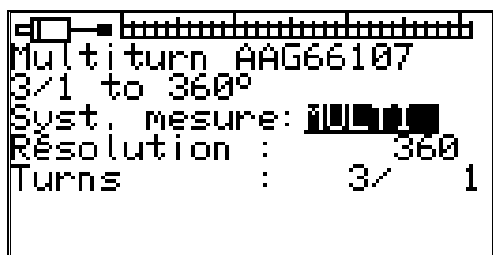

1. Le degré de finesse total nécessité.  
Ici 360 pas(360 degrés).
2. Le nombre total de rotation.  
Ici 3 tours.
3. Le diviseur pour les rapports de transformation impairs.  
Ici 1.
4. Avec la touche **CR**, vous confirmer ces données et quittez ce menu.

**Exemple 2:** Vous avez un plateau tournant avec une démultiplication de 12.5 à 1. Le codeur angulaire fait 12.5 rotations et le plateau tournant 1 rotation. Ces 12.5 rotations correspondent à présent à 360 impulsions (360 degrés). Pour cela, les données suivantes sont nécessaires:

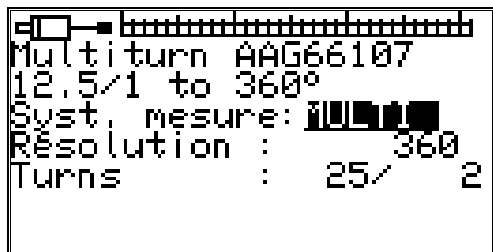


1. Le degré de finesse total nécessité.  
Ici 360 pas (360 degrés).
2. Le nombre total de rotation.  
Ici 25 tours.
3. Le diviseur pour les rapports de transformation impairs.  
Ici 2.
4. Avec la touche **CR**, vous confirmez ces données et quittez ce menu.

**Attention:** Ce système de mesure du déplacement ne fonctionne qu'en combinaison avec un codeur angulaire multiturn avec 4096 x 4096 pas de degré de finesse (Type: AAG66107 ou AAG626).

**Indication:** Pour ce système de mesure du déplacement, en état hors tension, le codeur angulaire ne doit pas être déplacé de plus de 512 rotations.

#### 7.4.1.5.4. Système de mesure du déplacement PLL

Si vous avez choisi "PLL" comme système de mesure de déplacement dans le menu de système de mesure de déplacement spécial, alors le menu suivant apparaît sur l'écran:

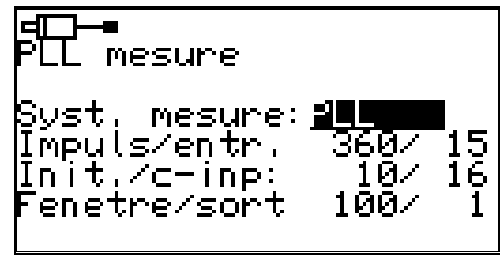

```
PLL mesure
Syst. mesure: PLL
Impuls/entr. 360/15
Init./c-inp: 10/16
Fenetre/sort 100/1
```


Le système de mesure du déplacement PLL détermine le déplacement d'un seul pas de mesure par interpolation temporelle. Si vous avez par exemple rattaché un initiateur à un plateau tournant et que vous voulez déterminer la position actuelle pour une vitesse constante sans utiliser un système de mesure du déplacement en plus, alors le système de mesure du déplacement PLL est le bon choix.

1. Entrez tout d'abord le nombre de pas d'impulsion entre 2 impulsions d'indicateur.
2. Indiquez à présent l'entrée de l'impulsion d'initiateur.
3. Maintenant entrez le nombre d'impulsions d'initiateur par rotation totale.
4. Indiquez maintenant l'entrée de l'impulsion clear.  
Avec le système de mesure du déplacement PLL, vous avez la possibilité d'installer plusieurs initiateurs par rotation totale. Pour obtenir un point zéro, vous avez besoin en plus d'un initiateur zéro qui peut être branché à l'entrée indiquée ici. Si vous ne voulez pas installer d'initiateur zéro, il suffit d'entrer ici "0".  
(Pour CamCon DC115 entrée 2)
5. Ensuite entrez la fenêtre synchrone.  
Si une erreur de pas plus importante que la valeur indiquée ici est détectée, le système passe dans le mode asynchrone.
6. Indiquez ensuite la sortie qui vous signale l'état synchrone. Si vous ne voulez pas de sortie pour la signalisation de l'état synchrone, il suffit d'entrer "0". La sortie devient active si le système de mesure du déplacement PLL pour 16 cycles se trouve en mode synchrone.

Avec la touche **CR**, vous confirmez ces données et quittez ce menu.

#### 7.4.1.5.5. Simulation de déplacement Timer (générateur de rythme)

Si vous avez choisi "TIMER" comme système de mesure de déplacement dans le menu de système de mesure de déplacement spécial, alors le menu suivant apparaît sur l'écran:

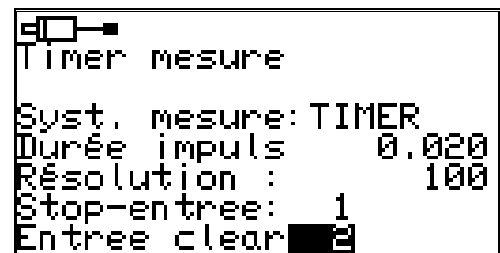

```
Timer mesure
Syst. mesure: TIMER
Durée impuls 0.020
Résolution: 100
Stop-entree: 1
Entree clear: 2
```


La simulation de déplacement-Timer permet de créer des chemins (ou valeur effective de temps) sans système de mesure du déplacement, donc sur une base de temps. Le contrôleur à came se comporte alors comme la commande d'une machine à laver.

1. Entrez tout d'abord le retard de temps entre les différents pas. Le degré de finesse le plus fin de CamCon est 1ms.  
Pour exemple nous choisissons 20ms.
2. Entrez à présent le nombre total de pas.  
Dans notre exemple, ce sont 100 pas. Tout le procédé se répétera donc au bout de 2 secondes (20 ms x 100 pas = 2 Secondes).
3. Maintenant, vous indiquez l'entrée pour le signal Stop.  
Ainsi, le système de générateur de rythme peut être libéré. A cette sortie, un signal high fait marcher le timer, un signal low à cette sortie arrête le timer. Si vous ne voulez pas d'entrée Stop, il suffit d'entrer ici un "0".
4. Enfin il vous faut donner l'entrée pour le signal Clear.  
Ainsi, le système de générateur de rythme peut être réglé sur "0". Un signal high à cette sortie laisse le timer sur "0". Si vous ne voulez pas d'entrée Clear, il suffit d'entrer ici un "0".
5. Avec la touche **CR**, vous confirmez ces données et quittez ce menu

#### 7.4.1.5.6. Système de mesure du déplacement RS232

L'acquisition du déplacement RS232 est nécessaire lorsque le système de mesure du déplacement que vous utilisez ne contient aucune des interfaces décrites dans les chapitres précédents.

Dans ce cas, vous devez choisir "RS232" dans le menu du système de mesure du déplacement spécial, et le menu suivant se met en place:

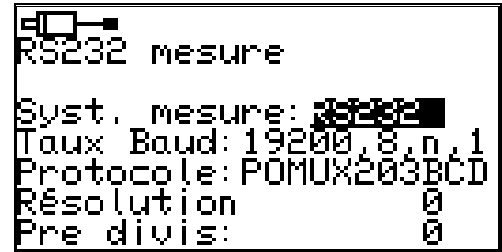


1. Entrez tout d'abord les Baudrates en utilisant les touches et .
2. Le protocole de transmission des données peut être réglé comme auparavant avec les touches et . Pour le moment, seul le protocole d'acquisition des données du Stegmann Ponux 203bcd se trouve à disposition.
3. Le degré de finesse donne la valeur dans laquelle la valeur effective du système de mesure du déplacement se déplace.
4. Le diviseur divise le degré de finesse pour rendre possible un réglage du système de mesure du déplacement pour les appareils avec peu de mémoire.
5. Avec la touche , vous confirmez ces données et quittez ce menu.




**Attention:** Ce système de mesure du déplacement peut être réglé que dans le CamCon DC50/51. Une programmation par PC est impossible!

#### 7.4.1.6. Effacer le système de mesure du déplacement spécial

Vous pouvez supprimer le système de mesure du déplacement spécial de cette façon:

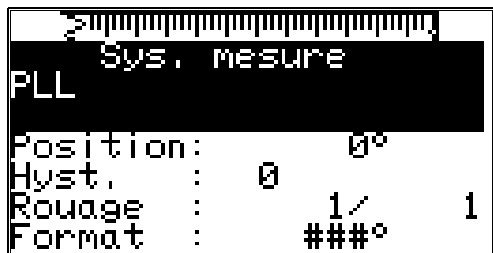

1. 1. Choisissez l'option "**Système de mesure du déplacement**" dans le menu de configuration. Le menu suivant apparaît: 2 Choisir le système de mesure du déplacement avec les touches et .

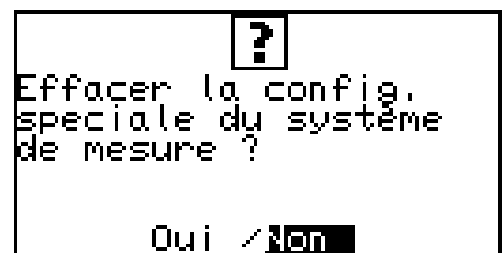


3. Appuyer sur la touche ; la question ci dessous apparait sur l'écran:

4. Déplacer le curseur sur "Oui" avec la touche , puis appuyer sur la touche .

Ainsi, tous les réglages du système de mesure du déplacement spécial sont effacés.

### 7.4.2. L'adaptation au déplacement

Si vous avez choisi l'option "**Adaptation au déplacement**" dans le menu de réglage du système, alors le menu d'adaptation au déplacement apparaît sur l'écran:

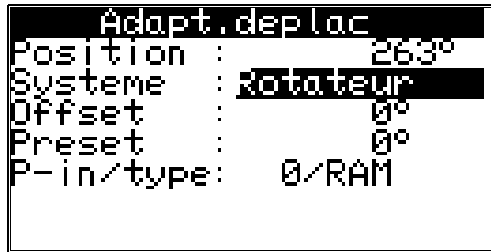


Avec les touches ◀ et ▶, vous pouvez indiquer ici s'il s'agit pour votre système à commander d'un système tournant (p.e. presse à excentrique) ou en mouvement linéaire ( p.e. presse à genouillère).

Avec la touche **CR** vous confirmez votre choix.

#### 7.4.2.1. Déplacement du point zéro (Offset) pour le mouvement de rotation


Si vous avez choisi un mouvement de rotation, alors vous pouvez maintenant faire l'entrée des Offsets

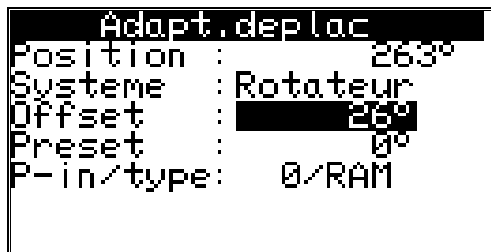

Le Offset est soustrait à la valeur effective physique et vous donne ainsi la possibilité de déplacer le point zéro.

#### 7.4.2.2. Adaptation au déplacement pour un système linéaire

Si vous avez choisi un mouvement linéaire, vous pouvez à présent procéder à l'entrée pour la zone de déplacement et l'Offset.

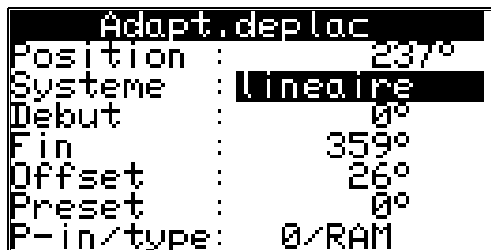

Sous le point de menu "**Début**" vous entrez la valeur initiale désirée du procédé de positionnement. Ici vous avez aussi la possibilité d'entrer des valeurs négatives.


La valeur "**Fin**" du champ de mesure change automatiquement et détermine par sa position le déplacement de position total. Aucune entrée n'est possible ici.

**Attention:** Si lors du parcours la valeur du début - ou de la fin - est dépassée ou bien non atteinte, alors le camCon s'éteint avec le message d'erreur "**Pos-Err: 3**".

#### 7.4.2.3. Déplacement du point zéro (Offset) pour un mouvement linéaire

Si vous avez choisi un mouvement linéaire, vous pouvez procéder à l'entrée de l'Offset.

Sous le point de menu "**Offset**" est affichée le déplacement du point zéro du système de mesure du déplacement. L'Offset est soustrait à la valeur physique effective et donne ainsi la possibilité de déplacer le point zéro.

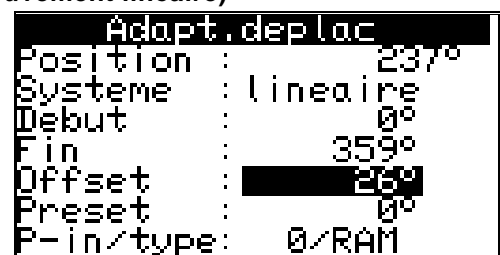

**Remarque:** Si le sens de rotation de l'engrenage électronique est une valeur négative, alors l'Offset doit être plus petit que zéro (p.ex. -359).

#### 7.4.2.4. Preset de la valeur effective

Dans le menu d'adaptation au déplacement vous avez, aussi bien en système rotatif qu'en système linéaire, la possibilité de donner à la valeur effective une nouvelle valeur en posant une entrée(preset).

En réglant la valeur de preset sur zéro, vous pouvez émettre un signal-zéro externe, pour synchroniser par exemple la position de la machine avec la valeur effective du CamCon.

```
Adapt.deplac
Position : 237°
Systeme : lineaire
Debut : 0°
Fin : 359°
Offset : 26°
Preset : 13°
P-in/type: 0/RAM
```

Quand la valeur de preset a été entrée, c'est l'entrée " P-Ein " qui est demandée. Ici, vous entrez le numéro d'entrée du signal avec lequel le preset doit être déclenché.

```
Adapt.deplac
Position : 237°
Systeme : lineaire
Debut : 0°
Fin : 359°
Offset : 26°
Preset : 13°
P-in/type: 5/RAM
```

```
Adapt.deplac
Position : 237°
Systeme : lineaire
Debut : 0°
Fin : 359°
Offset : 26°
Preset : 13°
P-in/type: 5/EEPROM
```

- Sauvegarde " RAM "

La valeur de preset n'est copiée que dans la mémoire RAM de l'appareil. Cela signifie qu'après avoir éteint puis rallumé l'appareil, le déplacement de la valeur effective n'est plus existant.

- Sauvegarde " EEPROM "

Ici, le déplacement de la valeur effective est copiée aussi bien dans la mémoire RAM que dans la mémoire EEPROM de l'appareil, celle-ci étant alors protégée contre les pannes de secteur.


**Attention :** *La sauvegarde dans la mémoire EEPROM ne devrait être utilisée que quand le déclenchement du preset ne se fait que rarement et qu'il est absolument nécessaire. Ceci repose sur le fait qu'une EEPROM n'a qu'un nombre limité de cycles d'écriture (100000). Si ce nombre maximal de cycles d'écriture a été dépassé, l'EEPROM est détruite et cela mène à la perte des données de programmation du CamCon.*

En appuyant sur la touche CR vous pouvez quitter ce menu.

### 7.4.3. L'adaptation de la vitesse


Si vous avez choisi l'option "Vitesse" dans le menu de réglage du système, le menu pour l'adaptation de la vitesse apparaît sur l'écran.

Cette option sert à adapter l'appareil de façon optimale à la vitesse de rotation.

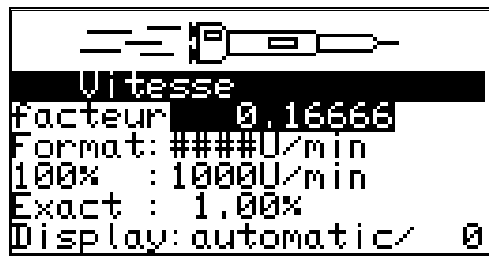

#### 7.4.3.1. Le facteur de vitesse

Normalement, le nombre d'incrémentations (impulsions) par seconde que le système de mesure du déplacement dépense est indiqué avec la vitesse. Si vous voulez p.ex indiquer la vitesse en rotation/min ou en nombre de pièces par minute (heure), il vous faut entrer à ce niveau un facteur de conversion.

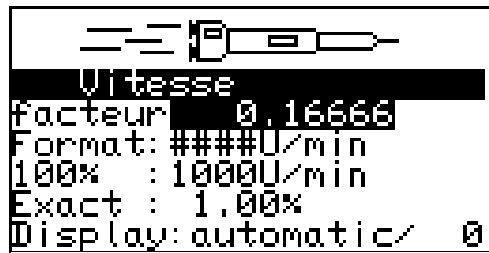

**Exemple 1:** Un codeur d'écart angulaire avec 512 pas livre 512 incrémentations par minute, c'est à dire le mouvement marche avec 1 t/min. CamCon compte alors  $512/60 = 8,533$  incrémentations par seconde. Pour obtenir un affichage de t/min, vous devez entrer alors le facteur correspondant de  $1 / 8,533 = 0,1172$ .


**Exemple2:** Un codeur d'écart angulaire avec 360 pas livre 360 incrémentations par minute, c'est à dire le mouvement marche avec 1 t/min. CamCon compte alors  $360/60 = 6$  incrémentations par seconde. Pour obtenir un affichage de t/min, vous devez entrer alors le facteur correspondant de  $1 / 6 = 0,16666$ .

**Remarque:** Le facteur de vitesse peut être réglé dans l'engrenage électronique.

#### 7.4.3.2. Format de représentation de la vitesse


Si vous avez adapter la vitesse au facteur, alors vous pouvez entrer le format de représentation.

Les diéeses représentent la valeur numérique. Si la valeur maximale est plus petite que 1000, c'est à dire qui a au maximum 3 chiffres, alors n'entrez ici que 3 diéeses. Si vous voulez qu'un point décimal soit représenté, alors vous pouvez insérer un point décimal entre les double-croix (p.e: ###.###)

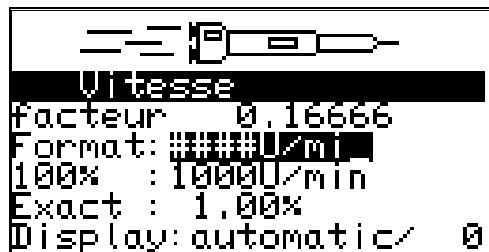

#### 7.4.3.3. Adaptation de l'affichage de la vitesse

Dans ce menu, vous entrez le nombre de tour par minute de votre mouvement ou la vitesse de ce mouvement. Ceci sert à l'adaptation de l'affichage de la vitesse.

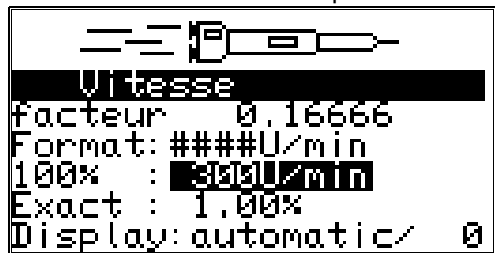


Ceci est aussi valable pour la barre symbolisant la vitesse, qui est indiquée pendant l'affichage standard au milieu de l'écran.. Sa longueur donne la vitesse instantannée en pourcent en relation avec la vitesse reference 100%. En plus, vous pouvez régler ici la barrière de la vitesse, avec la quelle l'affichage standard change de position à la vitesse instantané. Cette barrière est toujours de 5% par rapport à la valeur entrée,c'est à dire pour 1000 t/min, elle est de 50 t/min.


#### 7.4.3.4. Précision de l'indicateur de vitesse

Pendant le fonctionnement, l'indicateur de vitesse varie autour d'une certaine valeur. Ces variations sont fondées sur un principe de mesure de la vitesse, car il s'agit ici d'un système à la balayage.

Dans le menu "Exact" les variations peuvent être limitées à une valeur maximale. Il s'agit ici d'un amortissement par un passe-bas, qui a pour conséquence une égalisation de la valeur indiquée, c'est-à-dire la formation d'une valeur moyenne. Plus la valeur donnée est petite, plus l'indicateur de vitesse sera stable. Dans la pratique, on trouvera un compromis entre le réglage de l'indicateur et sa lecture

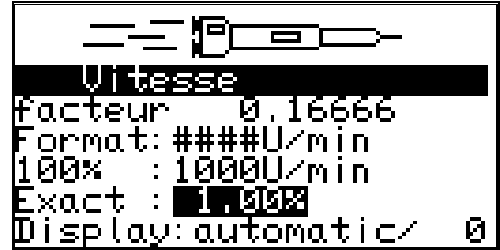

#### 7.4.3.5. Indicateur, mode

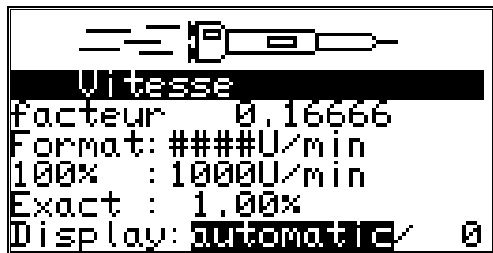

Si vous désirez empêcher la commutation automatique dès le dépassement de la barre des 5% de la vitesse de rotation, vous pouvez faire de la sorte, en choisissant entre 3 modes de fonctionnement différents, et ce au moyen des touches ◀ et ▶.


- "Automatique" En dépassant la barre des 5 % de la vitesse de rotation, l'indicateur de position commute en vitesse de rotation. Le champ d'affichage indique la vitesse en pourcentage.
- "Vitesse" L'indicateur n'annonce que la vitesse celle-ci étant toujours exprimée en pourcentage.
- "Position" L'indicateur n'annonce que la position. La barre d'affichage n'indique plus la vitesse, mais la position entre 0 et 100%; où par exemple 0%=0°, 50%=180°, 99%=359°.

Vous pouvez mettre fin à l'entrée de données et quitter le menu au moyen de la touche **CR**.



#### 7.4.4. Longueur de câble/ cycle de temps

Si vous avez choisi dans le menu principal de mise au point, le sous-menu "longueur de câble/cycle de temps", ceci apparaît de la façon suivante sur votre écran:

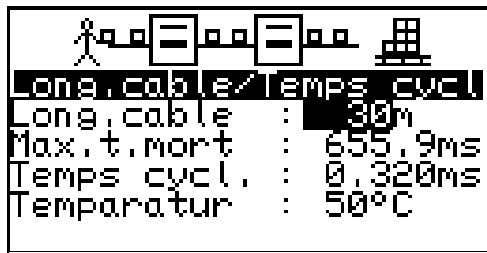


##### 7.4.4.1. Longueur de câble

Dans cette partie du menu, vous pouvez régler en mètres la longueur de câble entre SSI, système de mesure de déplacement et CamCon tout comme entre l'extension externe d'entrée et de sortie et CamCon. Ceci est indispensable, dans la mesure où la longueur de la transmission définit la vitesse optimale pour la transmission des données. Plus la longueur du câble de transmission sera élevée, plus le cycle de temps de transmission le sera, et plus la circulation des données sera lente. La longueur maximale réglable du câble de transmission est de 1000 mètres.

**Attention!** Pour des câbles de transmission de plus de 300 mètres de long, un système de mesure de déplacement ainsi qu'un module d'extension à temps monostable modifié doivent être utilisés.

##### 7.4.4.2. Le cycle de temps du CamCon

Le CamCon travaille normalement avec un cycle de temps minimum. Ceci est affiché tant que l'option "Cycle de temps" n'est pas modifiée. Il est possible de modifier ce temps, et de le rallonger grâce à une introduction numérique des données dans le champ de menu "Cycle de temps".

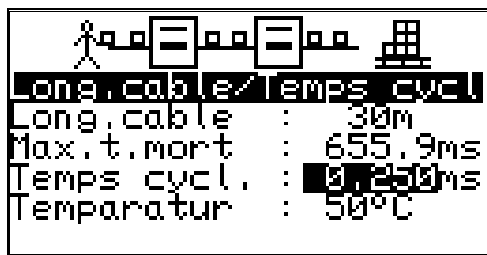

Ceci est indispensable quand:

- pendant la programmation d'un grand nombre de sorties, un temps mort est nécessaire; ou quand pendant la résolution du système de mesure de déplacement, plusieurs temps morts sont nécessaires ceux-ci dépendent de la place de mémorisation disponible et du cycle de temps. L'écran indiquera également la compensation maximale possible du temps mort.
- Un système de mesure de déplacement sera branché ne permettant qu'une seule lecture complète des données en un laps de temps donné.

Vous pouvez mettre fin à l'entrée des données et quitter le menu principal au moyen de la touche CR

#### 7.4.5. Les sorties spéciales

Si vous avez choisi dans le menu principal de mise au point du système, le sous-menu "sorties spéciales", ceci apparaît alors de la façon suivante sur l'écran:



##### 7.4.5.1. La sortie de sécurité

Pour se réserver la possibilité de surveiller le CamCon au niveau des sorties, ou pour prévenir des erreurs dans l'évaluation de la distance, une came peut être programmée pour une seule sortie. Celle-ci ne s'éteindra que lorsqu'une erreur surviendra, ce qui fait d'elle un système de sécurité. Lors d'un changement de programme, la sortie de sécurité sera temporairement remise à la position initiale.

Un "0" dans le champ d'entrée de données signifie qu'aucune sortie de sécurité n'a été programmée

#### 7.4.5.2. La sortie de la valeur effective

CamCon offre la possibilité d'obtenir la valeur effective au niveau des sorties. Une application possible est le cas de plusieurs CamCon qui exigent la même valeur effective (relation maître/esclave). Afin de pouvoir utiliser cette option, le nombre des sorties programmées doit être inférieur à celui qui est véritablement à disposition. La plus petite valeur Bit sera affichée après la dernière sortie programmée. Tous les bits seront classés par ordre croissant.

```
Sortie speciale
Sortie securite : 0
Valeur effective: Gray
Direction sortie: 0
U<>0 Sortie : 0
Dir.hyst. : 0U/min
Speed analog : Non
analog cam : 0
```

Vous pouvez au moyen des touches  et  choisir entre trois modes possibles:

- "Non" = Pas de valeur effective
- "Gray" = Valeur effective en code Gray
- "Bin." = Valeur effective en code binaire

Vous pouvez confirmer le réglage au moyen de la touche .

#### 7.4.5.3. La sortie avant/arrière

Pour avoir la possibilité de surveiller de l'extérieur les changements de direction des mouvements, il est possible de définir pour cela une sortie qui s'enclenche lorsque le sens de mouvement est positif et s'éteint quand le sens de mouvement est négatif.

```
Sortie speciale
Sortie securite : 0
Valeur effective: Gray
Direction sortie: 1
U<>0 Sortie : 0
Dir.hyst. : 0U/min
Speed analog : Non
analog cam : 0
```

#### 7.4.5.4. La sortie point d'arrêt

CamCon propose également la surveillance des temps d'arrêt. Vous pouvez définir une sortie qui s'enclenche en cas de dépassement de la vitesse donnée dans le menu "dir.hyst." et se désenclenche sitôt que la vitesse est en dessous de cette barre.

```
Sortie speciale
Sortie securite : 0
Valeur effective: Gray
Direction sortie: 1
U<>0 Sortie : 2
Dir.hyst. : 0U/min
Speed analog : Non
analog cam : 0
```

#### 7.4.5.5. L'hystérésis

Afin de pouvoir utiliser correctement les options de surveillance des temps d'arrêt, vous devez mettre en marche l'hystérésis. Cette valeur sera utilisée afin de réduire le flottement au niveau des sorties, dès les plus petites variations de vitesse. La valeur exacte ne peut être établie qu'à l'essai. Cependant elle doit être minimale.

```
Sortie speciale
Sortie securite : 0
Valeur effective: Gray
Direction sortie: 1
U<>0 Sortie : 0
Dir.hyst. : 10U/min
Speed analog : Non
analog cam : 0
```

#### 7.4.5.5.1. Sortie de position analogique

Le CamCon donne à la sortie analogique 1 (borne 2) une tension proportionnelle à la position de  $\pm 10V$ . Avec un degré de finesse de  $360^\circ$ , on obtient pour une valeur effective de  $0^\circ$ , une tension de  $-10V$ , et avec une valeur effective de  $180^\circ$ , on obtient une tension de  $0V$ , tout comme pour  $359$ , on obtient une tension de  $10V$ .

**Attention:** Une adaptation de vitesse par équilibrage des amplificateurs n'est pas recommandée.

**Remarque:** Pour les CamCon DC16 et DC90, vous n'avez pas de sortie analogique(intégrée) à disposition.

#### 7.4.6. Constitution du système

Si vous avez choisi dans le menu principal l'option "**Constitution du système**", ceci apparaît de la façon suivante sur l'écran:

```
Extens.svs
entr: 16      Sort: 32
Ctm sorties: 32
K-lock-entr: 16
Ext.prg.max: 128
Ext.prg.in : 1
Select.prg.: pos.on
Change à : 22°
```

##### 7.4.6.1. Réglage des entrées

Vous pouvez entrer ici le nombre des entrées disponibles pour le CamCon. Le nombre des entrées devrait correspondre exactement aux nombre des entrées électriques, puisque la prise en compte de CamCon des court circuit ne réagit qu'au nombre des entrées données.

##### 7.4.6.2. Réglage des sorties

Vous pouvez entrer ici le nombre des sorties disponibles pour le CamCon. Le nombre des sorties devrait correspondre exactement au nombre des sorties électriques, dans le cas contraire, la capacité de mémoire et le temps de cycle seront gaspillés. Si vous désirez utiliser un rendement de la valeur effective aux sorties, alors le nombre des sorties doit correspondre au nombre de bits.

##### 7.4.6.3. Réglage des sorties du temps mort

Vous pouvez ici donner le nombre de sorties disponibles pour la compensation du temps mort. Le nombre de sorties devrait correspondre au maximum des sorties nécessitées, en outre, trop de capacités de mémoire et de temps-cycle seraient gaspillés.



##### 7.4.6.4. Mise au point du verrouillage du clavier

Un signal (de  $24V$  DC) sur le numéro d'entrée ici donnée mène à un verrouillage du clavier. Il n'est plus possible dès lors d'initialiser ni même de programmer l'appareil. Si l'on tape un "0", le clavier sera déverrouillé.

##### 7.4.6.5. Réglage du choix de programmes externes

CamCon vous offre la possibilité de choisir le numéro de programme externe désiré par le biais des entrées. Vous pouvez donner le nombre de programmes externes disponibles et en même temps déterminer combien d'entrées (Bit) doivent être utilisées. Comme impulsion de prise en compte, une entrée sera déterminée d'une telle façon, qu'il y ait suffisamment d'entrées libres à disposition pour établir le nombre de programmes externes. Le numéro de programme est déterminé aux entrées par un chiffre binaire après l'impulsion de prise en compte, où la plus petite valeur (Bit) est l'entrée après impulsion de prise en compte. Ainsi toutes les entrées de choix de programmes sont décalables. Avec une impulsion de  $24$  Volt à l'entrée de l'impulsion de prise en compte, le numéro de programme peut être choisi. Cette impulsion doit être donnée au moins  $20ms$  après le numéro du programme et doit être d'une durée d'au moins  $20$  ms.

#### 7.4.6.6. Règlage du mode de choix de programme


Il existe différentes manières de changer de programme. Vous avez ici la possibilité de choisir la manière de changer le programme en appuyant sur les touches  et .

Vous avez trois différentes manières au choix de procéder au changement de programme.

- "Lente"** Le programme choisi est construit came par came. Cette méthode de changer le programme permet d'économiser le plus possible la capacité de mémoire, peut cependant lors d'un changement de programme en cours apporter quelques complications à la machine. La sortie de sécurité du CamCon demeurera dans ce cas éteinte pour peu de temps.
- "Directe"** Le programme choisi sera construit came par came dans un espace de mémoire temporaire et changé d'un seul coup. Cette manière de changer le programme nécessite un double espace de mémoire pour la construction des cames, c'est la raison pour laquelle les sorties ne demeurent indéfinies à aucun moment. La sortie de sécurité du CamCon ne sera pas éteinte dans ce cas-là.
- "sur effectif"** Le programme choisi sera construit came par came dans un espace de mémoire temporaire. Le changement de programme est effectué d'un coup quand la machine a dépassé une valeur effective déterminée. Cette manière de changer le programme nécessite aussi un double espace de mémoire pour la construction des cames, c'est la raison pour laquelle les sorties ne demeurent indéfinies à aucun moment. La sortie de sécurité du CamCon ne sera pas éteinte dans ce cas-là.

#### 7.4.7. Langage

Si vous avez choisi dans le menu de "**Configuration**" l'option "**Langage**", ceci apparaît de la façon suivante sur l'écran:


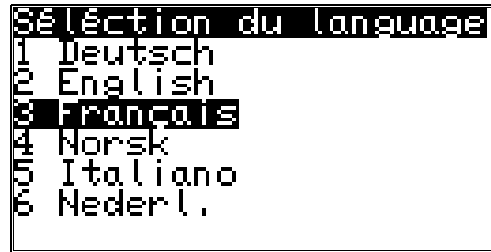


Ici vous pouvez choisir avec les touches , ,  et  une langue, et confirmer avec la touche .

#### 7.4.8. Texte d'utilisateur

  Si vous avez choisi dans le menu "**Configuration**" l'option "**Texte d'utilisateur**", alors ceci apparaît de la façon suivante. Ici vous avez la possibilité d'enregistrer des informations générales dans le CamCon. Vous avez 7 lignes à 21 lettres à disposition.




Pour entrer le texte. En appuyant sur la touche , vous pouvez enregistrer le texte et changer la ligne. En appuyant sur la touche , vous pouvez quitter ce menu à tout moment.

## 8. Info


Si vous désirez avoir un résumé de la configuration du CamCon, alors vous pouvez trouver ceci dans les menus d'information. Choisissez alors dans le menu principal l'option "**Configuration de l'appareil**" et appuyez sur la touche **ESC** pendant que l'appareil vous demande d'entrer votre clé d'accès. Ici vous n'avez pas besoin d'entrer votre clés d'accès. La première page du menu d'information apparaît alors sur le display. Vous pouvez tourner les pages avec les touches **▼**, **▲**, **◀**, **▶** ou **CR**. En appuyant sur la touche **ESC**, vous pouvez quitter ce menu.




- Texte d'utilisateur.

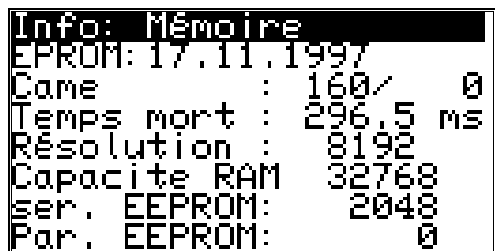


- version du logiciel.
- Nombre des cames libres / Nombres des cames programmées.
- Le temps mort réglable (max.).
- Le degrés de finesse (max.) du système de mesure du déplacement.
- Capacité de la RAM en byte.
- Capacité de l'EEPROM en byte.
- Capacité de l'EEPROM parallèle en byte.

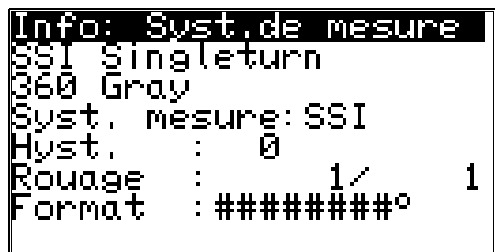

- Système de mesure du déplacement réglé.
- Valeur effective de l'hystérésis.
- Sens de rotation de l'engrenage.
- Format d'affichage de la valeur effective.

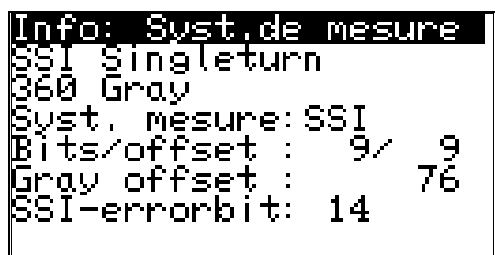

- Réglage détaillé du système de mesure du déplacement.

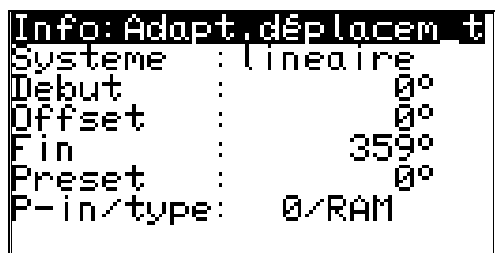

- système de mouvement réglé.
- point de départ des systèmes mobiles linéaires.
- fset (Déplacement du point zéro).
- valeur du preset de la valeur effective.
- numéro d'entrée du preset de la valeur effective / Emplacement de mémoire du preset de la valeur effective.

```
Info: Vitesse
facteur 0,16666
format:####U/min
100% : 1000U/min
Exact : 1,00%
Display: automatic/ 0
```

- Facteur de l'affichage de la vitesse.
- Format d'affichage de l'indicateur de vitesse.
- 100% Point de l'affichage de la vitesse.
- Précision de l'affichage de la vitesse.
- Mode d'indication dans le menu d'affichage.

```
INFO: Long.cable/cycle
Long.cable : 30m
Temps cycle : 0,000ms
Temps cycl. : 0,172ms
Température : 50°C
```

- Longueur du câble du système de mesure du déplacement et de l'extension externe.
- Le temps cycle réglé.
- Le temps cycle nécessaire de CamCon.
- Température dans le boîtier du CamCon (seulement pour CamCon DC40/50/51).

```
Info: Sortie speciale
Sortie sécurité : 0
Valeur effective: Non
Direction sortie: 0
UK>0 Sortie : 0
Dir.hyst. : 0U/min
Speed analog : Oui
Analog cam : 1
```

- Numéro de sortie des sorties de sécurité.
- Format des valeurs effectives.
- Numéro de sortie des sorties avant/arrière.
- Numéro de sortie des sorties d'arrêt.
- Hystérésis pour la vitesse du point d'arrêt.
- Sortie de vitesse analogique Oui/Non.
- Nombre des cames analogiques.

```
Info: Extension syst.
Entr: 0 Sort: 8
Ctm sorties: 0
K-lock-entr: 0
Ext.prg.max: 1
Ext.prg.in : 0
Select.prg.: lent.
```

- Nombre des entrées.
- Nombre des sorties.
- Nombre des sorties avec compensation du temps mort.
- Le numéro d'entrée du verrouillage électrique.
- Nombre des programmes externe à choisir.
- Le numéro de la 1ère entrée du programme externe.
- Mode de changement du choix de programme.

```
Info: OLP
OLP-module: off
```

- Reglage du module SPS.

```
Info: Options
Ser.mode: Multiuser
Nr. Unité: 1
Options : -----
Int. Anlg: 0
CPU: 25Mhz
PLC-boost: off
```

- Mode des interfaces sérieelles.
- Numéro de l'appareil.
- Les options supplémentaires du CamCon p.ex.Option SPS ou option SPS avec affichage du texte.
- Nombre des sorties analogiques intégrées.
- Fréquence Clock du CPU 16 ou 25 Mhz.
- Hardware accélérateur - SPS.

```
Info: Sortie analog
No.      : 1
Format   : ####.##%
Minimum  : -100.00%
Maximum  : 100.00%
Dis.Input : 0
Dis.Value : -100.00%
Interpol. : Oui
```

- Réglage des cames analogiques 1,2,...
- Format d'affichage.
- Valeur donnée min. ( - 10V).
- Valeur donnée max. ( + 10V).
- Numéro d'entrée pour débranchement de la valeur "Disable".
- Valeur d'output au moment du débranchement.
- Interpolation Oui/Non.

Pour chaque came analogique supplémentaire apparaît un autre menu d'information. 13 cames analogiques peuvent être affichées.



## 9. Messages d'erreurs et élimination des erreurs

Les messages d'erreur apparaissent dans l'affichage standard ou chez CamCon DC16, 90 et DC115 sans écran par le LED.

L'illustration suivante montre le Pos-Error 2.



Autres messages d'erreurs sont indiquées ci-dessous.

### 9.1. Problème: L'écran affiche "Pas de contact à l'unité: XX".

**Raison possible:**

Le câblage n'est pas correct, Le numéro d'appareil choisi n'est pas disponible.

**Solution:**

Vérifiez le câblage du système de mesure du déplacement.

### 9.2. Problème: L'écran affiche " Pos - Err:1".


**Raison possible:**

Le système de mesure du déplacement n'est pas bien branché.

**Solution:**

Vérifiez le câblage du système de mesure du déplacement.

Voir le manuel de consultation du système de mesure du déplacement.

Appuyez sur la touche  pour effacer le message d'erreur.

### 9.3. Le display affiche " Pos - Err:2".

**Raison possible:**

Le système de mesure du déplacement n'est pas bien ou pas branché.


Le réglage des Error Bits dans le système de mesure du déplacement n'est pas correct.

**Solution:**

Vérifiez le câblage du système de mesure du déplacement.

Vérifiez le degré de finesse entré du système de mesure du déplacement.

Voir le manuel de consultation du système de mesure du déplacement.

Appuyez sur la touche  pour effacer le message d'erreur.


#### 9.4. Problème: L'écran affiche " Pos - Err: 3".

**Raison possible:**

Le degré de finesse du système de mesure du déplacement ne correspond pas au degré de finesse donné.  
9.4.0.0.1. La valeur effective a dépassé la zone donnée dans le menu adaptation au déplacement pour les systèmes linéaires.

**Solution:**

Vérifiez le réglage du système de mesure du déplacement.  
Voir le manuel de consultation du système de mesure du déplacement.

Appuyez sur la touche  pour effacer le message d'erreur.

#### 9.5. Problème: "Pos - Err:" est affiché pendant que la machine marche.

L'écran affiche " Pos.-err.: 1", " Pos.-err.: 2" ou "Pos.-err.: 3"

**Raison possible:**

Le câble de raccordement du système de mesure du déplacement ou le système de mesure du déplacement est endommagé.

Une pose du câble de raccordement près d'une source électromagnétique (p.ex. câble de courant de haute intensité) peut aussi causer un Ist - Error.

**Solution:**

Vérifiez le câblage du système de mesure du déplacement.  
Changez le système de mesure du déplacement.  
Prenez des mesures de blindage.  
Changez la place de la conduite de raccordement.  
Voir le manuel de consultation du système de mesure du déplacement.

Appuyez sur la touche  pour effacer le message d'erreur.

#### 9.6. Problème: Les sorties ne commutent pas

**Raison possible:**

Un message d'erreur est indiqué. Il n'y a pas de tension d'alimentation sur les sorties. Chez le CamCon DC115, les sorties ne sont pas été débloquées par un nouvel allumage ou alors les entrées de commandes sont bloquées par le S5. Les entrées de commandes du CamCon sont bloquées par le S5 dans l'interface S5-L1.

**Solution:**

Vérifiez le message d'erreur.  
Mettez en marche le CamCon par le S5 ou débloquent les entrées de commandes.  
Voir le manuel de consultation pour le couplage de Sehen Sie hierzu das Handbuch für die S5-L1 Kopplung.

### 9.7. Problème: L'écran affiche "err.sort."

#### Raison possible:

Vos sorties sont surchargées ou ont un court circuit. Vérifiez le câblage, et les charges inductives, qui marchent sans diodes de roue libre.

Le nombre des entrées données ne sont pas correct.

Il n'y a plus de tension sur un module interface (par ex. DC91/IO ou DC16/IO).

#### Solution:

Voir chapitre "4.3. Les sorties" à la page 20.

Appuyez sur la touche  pour effacer le message d'erreur. Essayer de diminuer les sorties.



**Attention:** Des câblages de contact en dehors des sorties, et un mauvais câblage peuvent avoir pour conséquence la mise hors tension des sorties, parcequ'en état ouvert, un potentiel est formé qui est reconduit vers les sorties pendant la fermeture des contacts..

Pour les charges inductives, les sorties doivent être branchées avec des diodes de roue libre. Les relais ou les inductances qui se trouvent dans l'armoire de distribution à proximité de l'appareil, ou bien qui par leur câblage ont une influence sur l'appareil ou sur son câblage, doivent être branchées avec des éléments étouffeur (étincelle).

 
### 9.8. Problème: L'écran affiche Erreur dans EEPROM.

#### Raison possible:

Les données de EE-Prom ont été effacées ou changées par un mal fonctionnement.

Une des deux EE-Prom ou EPROM est endommagé ou a été changée.

#### Solution:

Appuyez sur la touche  et entrez de nouveau les données. Contactez votre service d'entretien.



### 9.9. Problème: L'écran affiche "Erreur ???"

#### Raison possible:

Il y a une erreur imprévue.

#### Solution:

Contactez votre service d'entretien.

### 9.10. Problème: L'écran affiche "Clear...."

#### Raison Possible:

Le CamCon attend l'arrivée du premier signal Clear (pour les systèmes de mesure du déplacement incrémentiel).

#### Solution:

Etablissez le signal Clear, le contrôleur à cames sera alors libéré.

**Reamarques:** Le système de mesure du déplacement incrémentiel est à disposition seulement pour les CamCon DC16, DC50/51 et DC115.

9.10.0.0.1. Voir chapitre "7.4.1.5.3. Système de mesure du déplacement incrémentiel" à la page 41.



## 11. Calcul de la mémoire des cames de EE-Prom

Dans le CamCon vous avez la possibilité d'étendre la mémoire des cames de **EE-Prom** jusqu'à 32kbyte. La mémoire nécessitée pour la programmation est influencée des facteurs suivants:

1. Besoin de base	128 Bytes
2. par came	12 Bytes
3. par temps mort	6 Bytes
4. par nom pour une sortie	24 Bytes
5. par clé d'accès	66 Bytes
6. pour un sys. de mesure du dépl. spécial	66 Bytes
7. Pour le choix de programme direct	6 Bytes
8. par nom de programme	48 Bytes

On calcule avec la formule suivante:

Besoin en bytes	=	Consommation de la base
	+	Nombre des cames * 12
	+	Nombre des temps mort * 6
	+	Nombre des noms de sortie * 24
	+	Nombre de clés d'accès * 66
	+	66 S'il y a un sys. de mesure du dépl. spécial.
	+	6 Si réglé sur le choix de programme sur effective.
	+	48 * Nombre des noms de programme programmés.

**Exemple 1:** Le contrôleur à cames a 8 programmes, chaque programme a 16 cames et la compensation du temps mort pour 16 sorties.

Besoin de mémoire en bytes = 128 bytes + ( 8 Programmes \* 16 \* 12 bytes ) + ( 16 \* 6 bytes )

Besoin de mémoire = 1760 bytes

Une extension de mémoire n'est ici pas nécessaire, parceque la configuration standard a 2048 bytes à disposition.

**Exemple 2:** Le contrôleur à cames a 20 programmes. Chaque programme a 16 cames et la compensation du temps mort pour 16 sorties.

Besoin de mémoire en bytes	128 bytes
	+ ( 20 Programmes * 16 * 12 bytes )
	+ ( 16 Compensation du temps mort * 12 Bytes )
	+ ( 16 noms de sortie * 24 Bytes )
	+ ( 1 clés d'accès * 66 Bytes )

Besoin de mémoire = 4610 bytes

Une extension de la mémoire de EEPROM est nécessaire, parceque vous avez que 2048 bytes à votre disposition.

## 12. Calcul de besoin de mémoire de Ram pour CamCon

Vous avez la possibilité d'étendre la mémoire principale **RAM** de 1MB (ici il ne s'agit pas de la mémoire des cames ou de EEPROM ). La mémoire principale nécessitée est dépendante des facteurs suivants:

1. Consommation ( ca. 25000 byte )
2. Nombre de sorties ( 8 à 200 en pas à 8 sorties )
3. Temps cycle ( en ms )
4. Valeur effective/ degrés de finesse ( dépend de la mémoire )
5. Compensation du temps mort(max) ( 0 à 9999.9 en pas de 100 Microseconde)
6. dépend du réglage du mode de choix de programme  
( double mémoire est nécessitée )

On calcule avec la formule suivante:

$$\text{Besoin de mémoire en bytes} = \text{Consommation de base} + \frac{\text{nombre des sorties} * \text{degrès de finesse de la valeur effective}}{8} + \frac{\text{temps mort max.}}{\text{temps cycle}}$$

**Exemple 1:** Un contrôleur à cames avec un degrés de finesse de 360°, 16 sorties, une compensation de temps mort de 1000ms et un temps cycle de 250µs a besoin de:

$$\text{Besoin de mémoire en bytes} = 25000 + \frac{16 * 360}{8} + \frac{1000 * 4}{0.250}$$

$$\text{Besoin de mémoire en bytes} = 25000 + 720 + 16000$$

$$\text{Besoin de mémoire en bytes} = 41720$$

$$\text{Besoin de mémoire en Kbytes} = \text{ca. } 42$$

Une extension de mémoire est ici nécessaire, parceque la Configuration standard n'a que 32kbytes à disposition.

**Exemple 2:** Un contrôleur à cames avec un degrés de finesse de 360°, 16 sorties, une compensation de temps mort de 400ms et un temps cycle de 250µs a besoin de:

$$\text{Besoin de mémoire en bytes} = 25000 + \frac{16 * 360}{8} + \frac{400 * 4}{0.250}$$

$$\text{Besoin de mémoire en bytes} = 25000 + 720 + 6400$$

$$\text{Besoin de mémoire en bytes} = 32120$$

$$\text{Besoin de mémoire en Kbytes} = \text{ca. } 32$$

Une extension de mémoire n'est ici pas nécessaire, parceque la configuration standard a 32kByte à votre disposition

### 13. Indications technique de CamCon

L'écran .....	Écran graphique avec 128x64 pixels pour le guidage visuel de l'utilisateur et pour programmation (optionel avec éclairage de fond).0
Nombre des sorties .....	8, 16, 24, 32 extensible jusqu'à 200
Nombre des entrées .....	8, 16 extensible jusqu'à 200.
Sortie analogique.....	2 sorties analogiques optionelles pour l'indication des vitesses ou pour la programmation par came analogique
Nombre des cames programmables.....	150, optionel 600 ou 2500 cames.
Enregistrement des données à la source .....	EEPROM
Nombre de programmes .....	32768
Temps cycle.....	de 0,1ms, est adapté (optimisé) si besoin.
Compensation du temps mort.....	réglable pour chaque sortie, dépend du sys. de mesure et de la mémoire.
Étendue de réglage du Com. du temps mort....	0 à max 9999.9ms, depend du sys. de mesure et de la mémoire.
Précision du com. du temps mort.....	+0 à -1 pas
Sys. de mesure du depl.-Entrée.....	serielle synchrone (SSI), codé en gray, optionelle avec entrée de donnée incrementielle, optionelle entrée de donnée parallèle, ntrée de données analogique, Entrée de données PLL.
Degrès de finesse du sys. de mesure .....	360 pas (Standard),
Système de mesure SSI .....	AAG60007 (360 degrés SSI) (Standard Type), AAG612-2048, AAG612-4096, AAG612-8192, AAG626 oder AAG66107.
Système de incrementielle.....	ADG60/24/500.
Fréquence limite de l'entrée incrementielle .....	environ. 200kHz
Niveau d'entrée de l'entrée incrementielle .....	5V RS244 ou 24V PNP.
Compensation de décalage à zéro du système de mesure du déplacement .....	est programmé dans CamCon
Sens de rotation du système de mesure du déplacement .....	est programmer dans CamCon
Longueur du câble de raccordement entre le système de mesure du déplacement et CamCon .....	Pour SSI jusqu'à max. 300m (optionel jusqu'à 1000m)
Courant d'alimentation.....	24V DC $\pm 20\%$
Courant d'alimentation du système de mesure du déplacement .....	avec 24V DC par le courant d'alimentation du CamCon
Consommation de courant .....	300mA sans système de mesure du déplacement et les sorties.
Tension de sortie.....	24V DC
Courant de sortie.....	500mA par sortie, résistant aux courts circuits. Courant permanant (Voir chapitre 4.3. Les sorties).
Branchements pour:	
Système de mesure du dépalcement.....	borne à fiche
Alimentation en courant .....	borne à fiche
Sortie des cames .....	borne à fiche
Température de travail.....	0°C à +55°C
Protection pour:	
Tableau de face .....	IP 67 / IP 55
Boite.....	IP 54
Dimension	
Découpeure du tableau de face .....	138 <sup>+1</sup> x 138 <sup>+1</sup> mm
Boite:	
Boite du tableau de distribution DIN 43700 .....	144 x 144 x 63mm
Recouvrement du tableau de face.....	en option porte panoramique, refermable.
Poids.....	environ 1000g

## 14. Index

Adaptation au déplacement pour un système linéaire.....	45
Adaptation de l'affichage de la vitesse.....	47
Ajouter une came.....	31
Aperçu des menus.....	60
Aperçu du terminal de contrôle.....	21
Cablage des entrées.....	20
Calcul de besoin de mémoire de Ram pour CamCon.....	62
Calcul de la mémoire des cames de EE-Prom.....	61
Calcul du temps mort.....	10
Changement de programme.....	27
Changer l'indication.....	26
Chercher une came.....	31
Choisir la sortie à programmer.....	28
Choisir le programme pour la programmation.....	29
Choisir les systèmes de mesure du déplacement standard.....	38
Choix de programme, Mode.....	52
Clear.....	59
Compensation du temps mort.....	8
Configurer un système de mesure du déplacement spécial.....	40
Constitution du système.....	51
Copier des programmes.....	34
Copier des sorties déjà programmées.....	33
Copier une trace de came.....	33
Déplacement du point zero.....	46
Déplacement du point zéro.....	45
Déplacer une came.....	33
EE-Prom, Erreur.....	59
Effacer le système de mesure du déplacement spécial.....	44
Effacer un programme.....	34
Effacer une came.....	32
Effacer une came particulière.....	37
Effacer une sortie.....	32
Effacer une trace de came.....	32
Entrée analogique du système de mesure du déplacement.....	19
Entrée incrémentielle du système de mesure du déplacement.....	18
Entrée parallèle du système de mesure du déplacement.....	17
Entrée PLL du système de mesure du déplacement.....	19
Entrée, Info.....	26
Entrer un texte.....	23
Entrer une came.....	30
Exemples de programmation des cames.....	35
Fonction des touches.....	22
Format de représentation de la vitesse.....	47
Indicateur.....	26
Indicateur, mode.....	48
Indications technique.....	63
Info.....	54
L'adaptation au déplacement.....	45
L'adaptation de la vitesse.....	47
L'engrenage électronique.....	39
L'hystérésis.....	50
L'écran à cristaux liquide (LCD).....	21



La sortie avant/arrière.....	50
La sortie de la valeur effective .....	50
La sortie de sécurité.....	49
La sortie point d'arrêt.....	50
La valeur effective de l'hystérésis.....	38
Langage .....	53
Le changement électronique du sens de déplacement .....	39
Le changement électronique du sens de rotation.....	39
Le clavier .....	21
Le cycle de temps .....	49
Le facteur de vitesse .....	47
Le format de présentation de la valeur effective .....	39
Le système de mesure du déplacement .....	17
Les branchements électriques .....	12
Les entrées.....	20
Les sorties.....	20
Les sorties spéciales .....	49
Longueur de câble .....	49
Menu principal .....	26
Menü, Choix.....	22
Messages d'erreurs.....	57
Mise au point du verrouillage du clavier.....	51
Mise en service .....	24
Nom du programme .....	27
Numero de programme .....	27
Occupation des bornes CamCon.....	12
Occupation des bornes de l'alimentation en courant.....	14
Occupation des bornes de l'interface externe.....	16
Occupation des bornes de l'interface série.....	14
Occupation des bornes de l'interface série RS232 .....	14
Occupation des bornes de l'interface série RS485 .....	15
Occupation des bornes de la sortie analogique .....	12
Occupation des bornes des entrées.....	13
Occupation des bornes des sorties .....	13
Occupation des bornes du système de mesure de déplacement incrémentiel .....	13
Occupation des bornes du système de mesure du déplacement SSI .....	12
Offset .....	45
Option, Choix .....	22
Pas de contact à l'unité XX.....	57
Pos - Err	
1    57	
Pos - Err 2.....	57
Pos - Err 3.....	58
Précision de l'indicateur de vitesse .....	48
Preset .....	46
Programmation.....	28
Programmation des cames.....	28
Programmer d'autre cames sur une sortie .....	36
Programmer la compensation du temps mort.....	29
Programmer les noms des sorties.....	30
Réglage des entrées.....	51
Réglage des sorties.....	51
Réglage des sorties du temps mort.....	51
Réglage du choix de programmes externes .....	51
Réglage du contraste.....	21

---

Réglage du système .....	38
RS232 comme Entrée du système de mesure du déplacement .....	19
Simulation de déplacement Timer (generateur de rythme).....	43
Sort - Erreur.....	59
Sortie de position analogique .....	51
Sortie, Info.....	26
Soudage, Précaution.....	20
SSI Entrée du système de mesure du déplacement.....	17
Système de mesure du déplacement.....	38
Système de mesure du déplacement incrémentiel .....	41
Système de mesure du déplacement Multiturn avec engrenage.....	42
Système de mesure du déplacement parallèle Gray.....	41
Système de mesure du déplacement PLL.....	43
Système de mesure du déplacement RS232.....	44
Système de mesure du déplacement SSI .....	40
Table des matières .....	3
Teach - In.....	31
Texte d'utilisateur.....	53
Timer comme système de mesure du déplacement .....	19